

カルテ更新日	2019年度
	2020/3/26

施設カルテ

施設名称	府中公民館	築年数	-2年
建物名称	府中公民館	改修ステージ	第1ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
033	- 003	社会教育課	住民文化系施設	集会施設

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
R3 2021	RC	地上3階	1,558.67㎡	3,623.56㎡	

◆建物写真




◆位置情報

本町二丁目15番1号

航空写真

地理院地図


◆建物図等

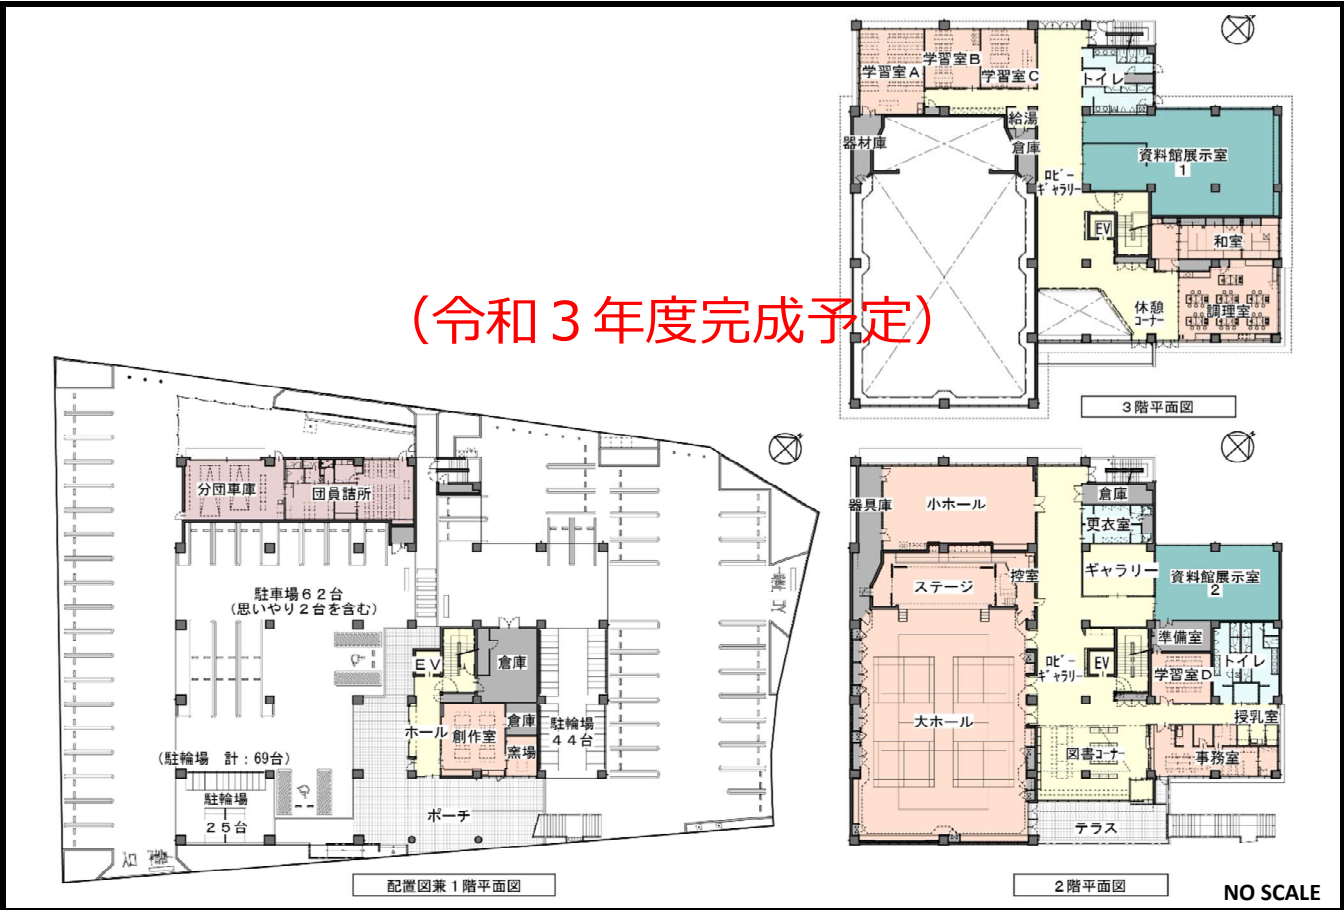

◆劣化状況等

		構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度	
							前回	今回	前回	今回	平準化 未考慮	平準化 考慮
							H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019		
建築	躯体	RC	30年		-2年	-7%		a		1	R63 2081	R63 2081
	屋根	露出防水	15年		-2年	-13%		a		1	R18 2036	R18 2036
	外壁	複層塗材	15年		-2年	-13%		a		1	R18 2036	R18 2036
	内装		30年		-2年	-7%		a			R33 2051	R33 2051
設備	空調		30年		-2年	-7%		a			R33 2051	R33 2051
	給排水衛生		30年		-2年	-7%		a			R33 2051	R33 2051
	電気		30年		-2年	-7%		a			R33 2051	R33 2051
	昇降機		30年		-2年	-7%		a			R33 2051	R33 2051

◆改修履歴・予定年度

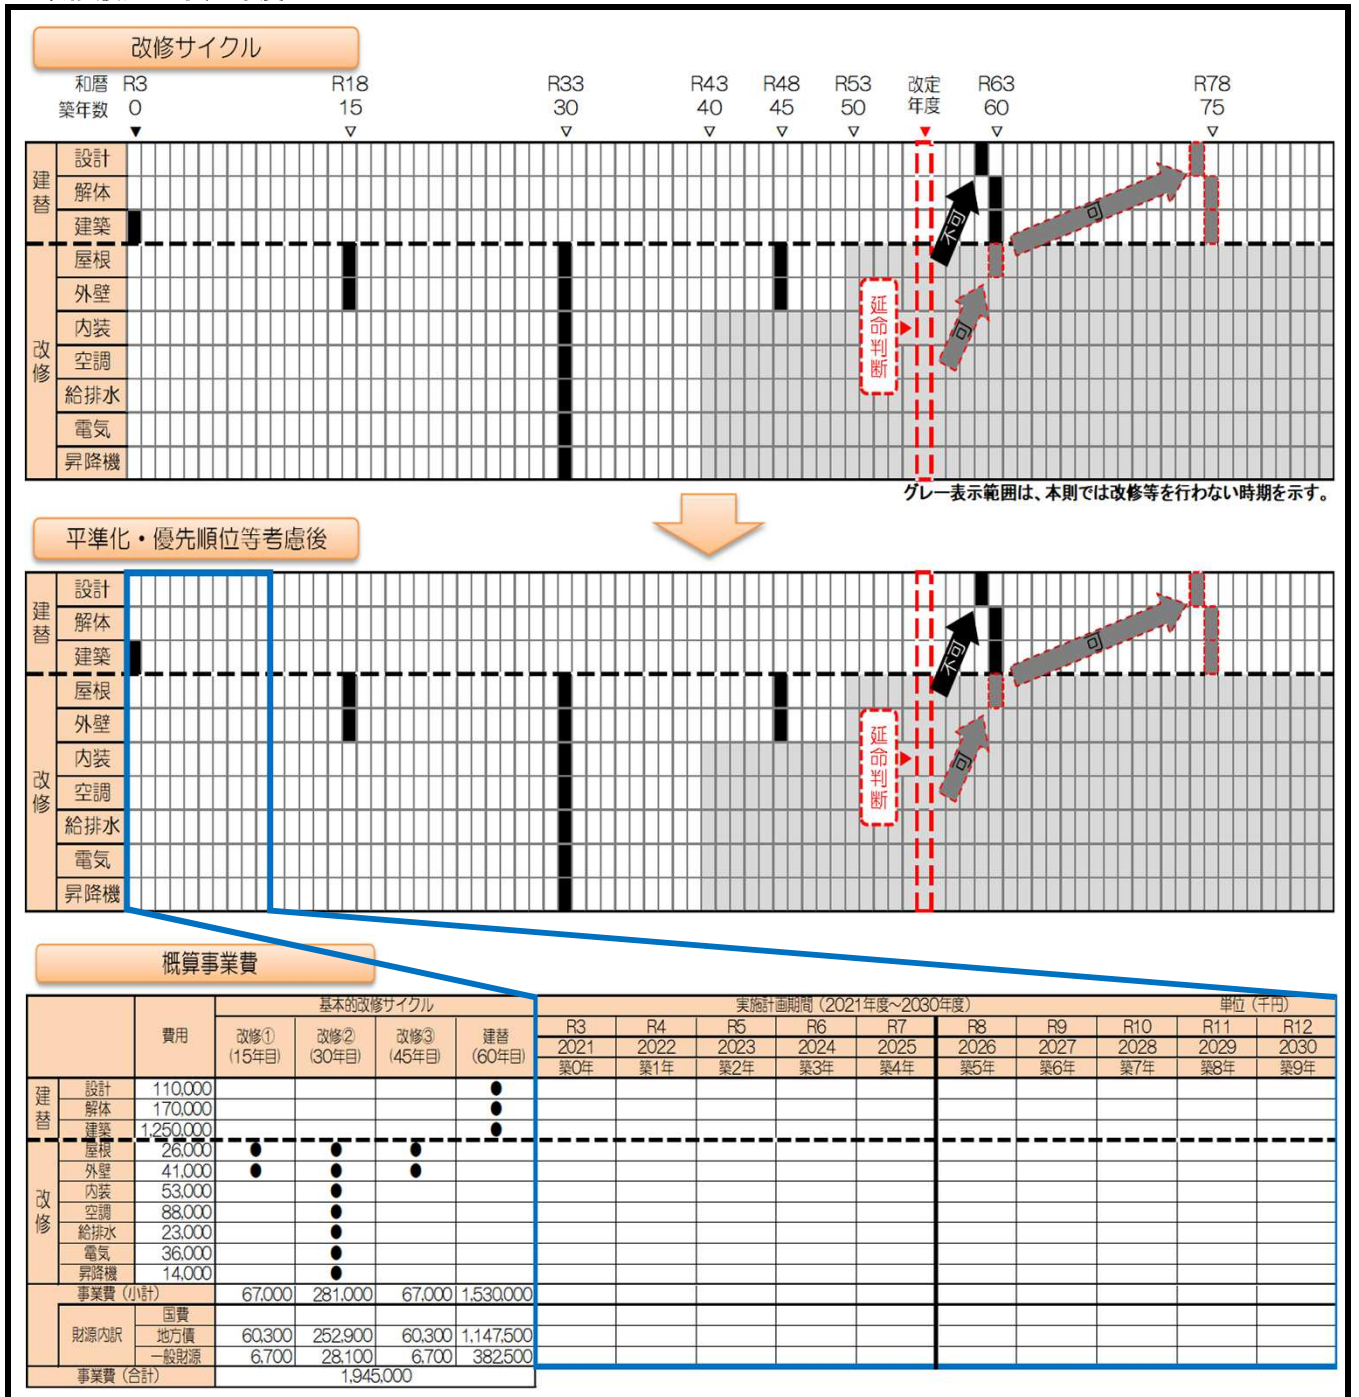

カルテ更新日	2019年度
	2020/3/2

施設カルテ

施設名称	府中町立府中南公民館	築年数	57年
建物名称	府中町立府中南公民館	改修ステージ	第4ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
034	- 001・002 ・005	社会教育課	住民文化系施設	集会施設

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S37 1962	RC	地上2階	1,131.48㎡	1,634.39㎡	H15年度：図書室・EV増築

◆建物写真




◆位置情報

桃山二丁目5番1号




◆建物図等

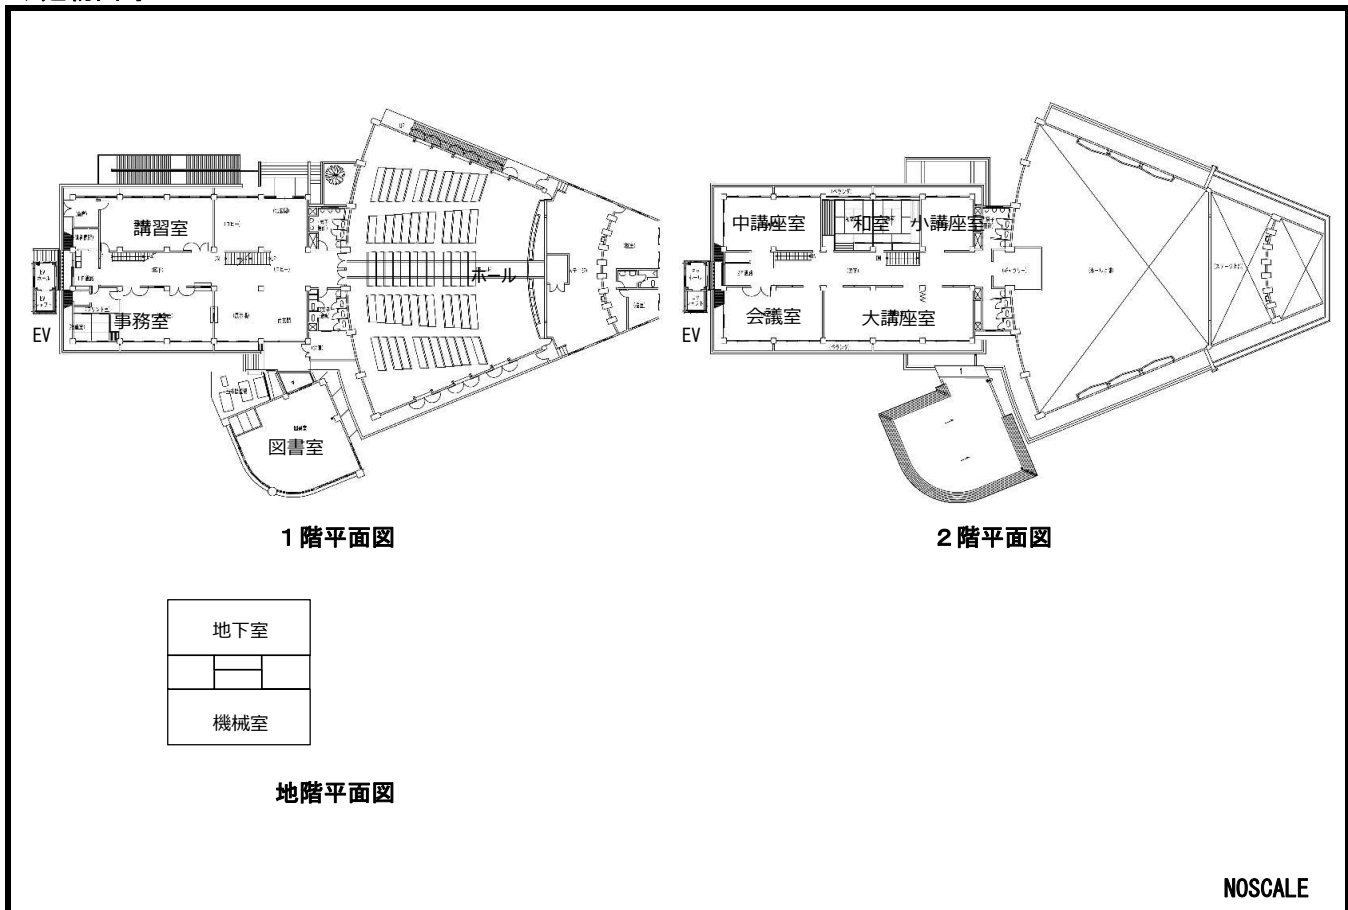

◆劣化状況等

		構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度	
							前回 H27 2015	今回 R1 2019	前回 H27 2015	今回 R1 2019	平準化 未考慮	平準化 考慮
建築	躯体	RC	60年		57年	95%	c	c	2	2	R4 2022	R7 2025
	屋根	露出	15年	H4 1992	27年	180%	d	d++	3	3		
	外壁	複層塗材	15年	未改修	57年	380%	d+	d+	3	3		
	内装		30年	未改修	57年	190%	d+	d+				
設備	空調		30年	H28 2016	3年	10%	b	a				
	給排水衛生		30年	未改修	57年	190%	d+	d				
	電気		30年	未改修	57年	190%	d	d				
	昇降機		30年	H15 2003	16年	53%		b				

◆改修履歴・予定年度

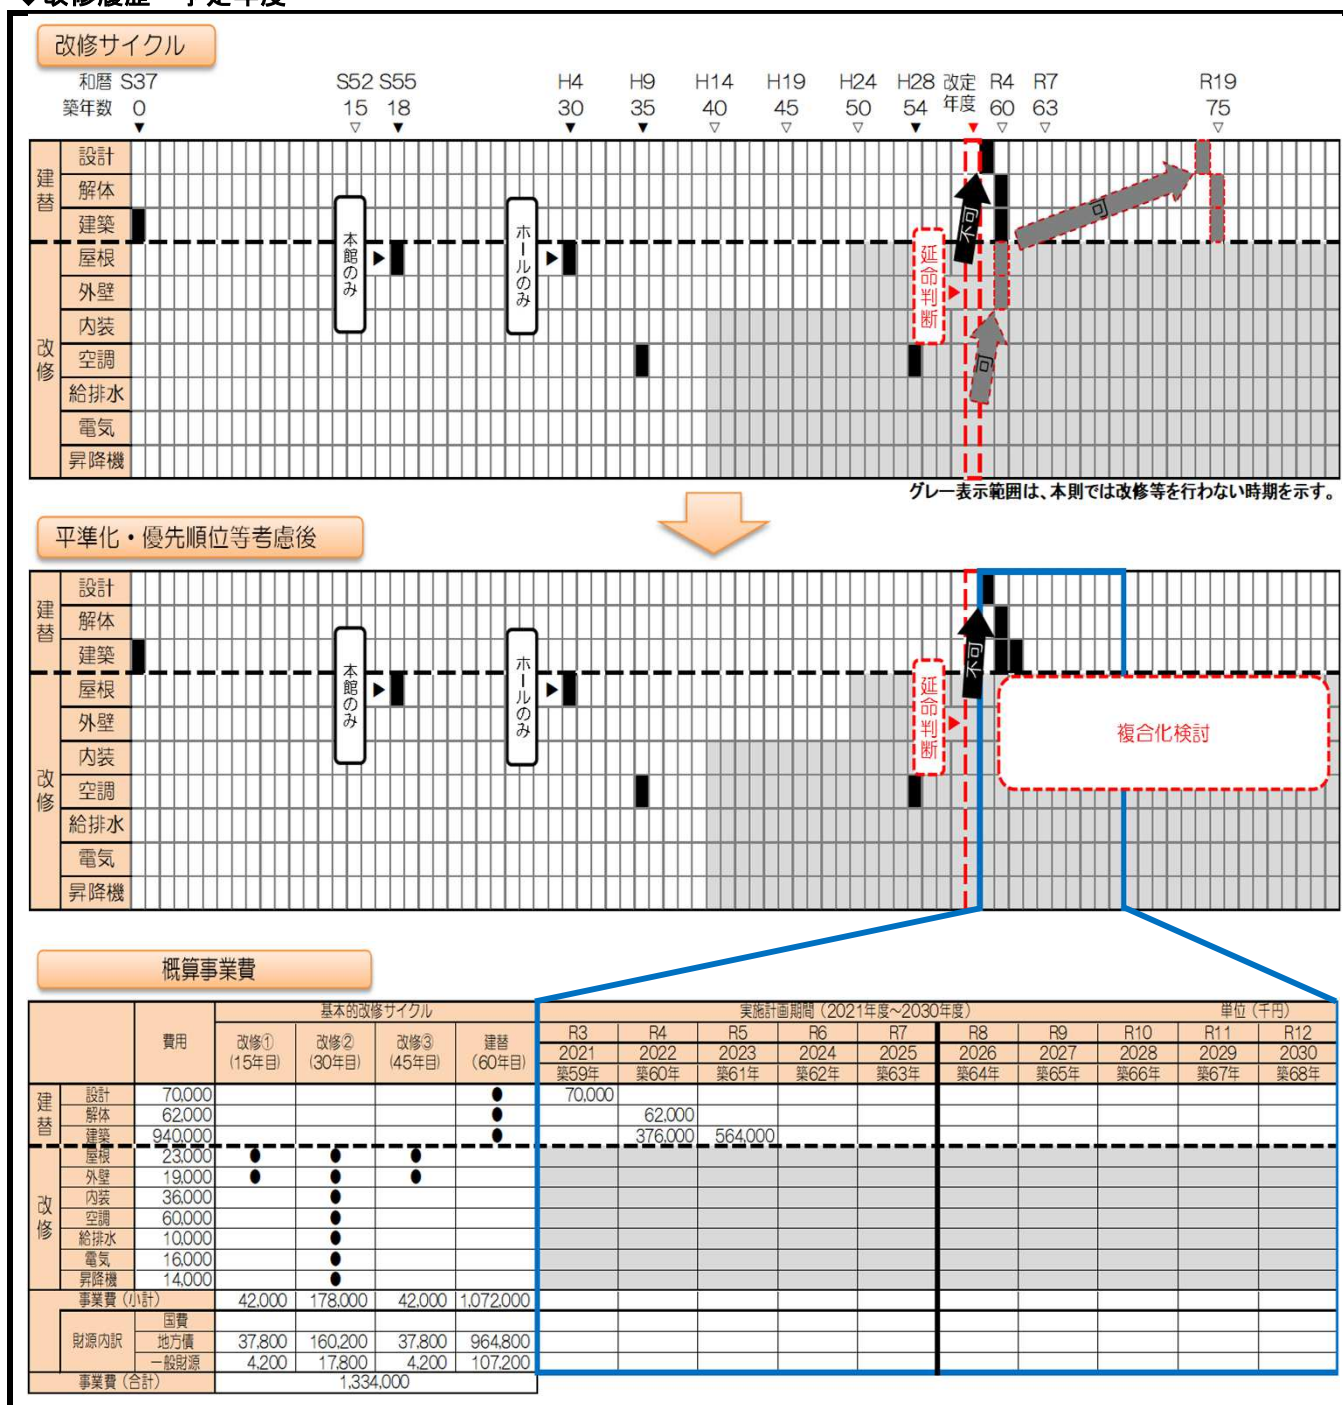

カルテ更新日	2019年度
	2020/3/2

施設カルテ

施設名称	府中町立体育場	築年数	62年
建物名称	体育館	改修ステージ	終了（超過2年）

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
035	- 001	社会教育課	スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S32 1957	RC	地上1階	798.72㎡	611.57㎡	複合化検討

◆建物写真




◆位置情報

本町一丁目10番1号



地理院地図


◆建物図等

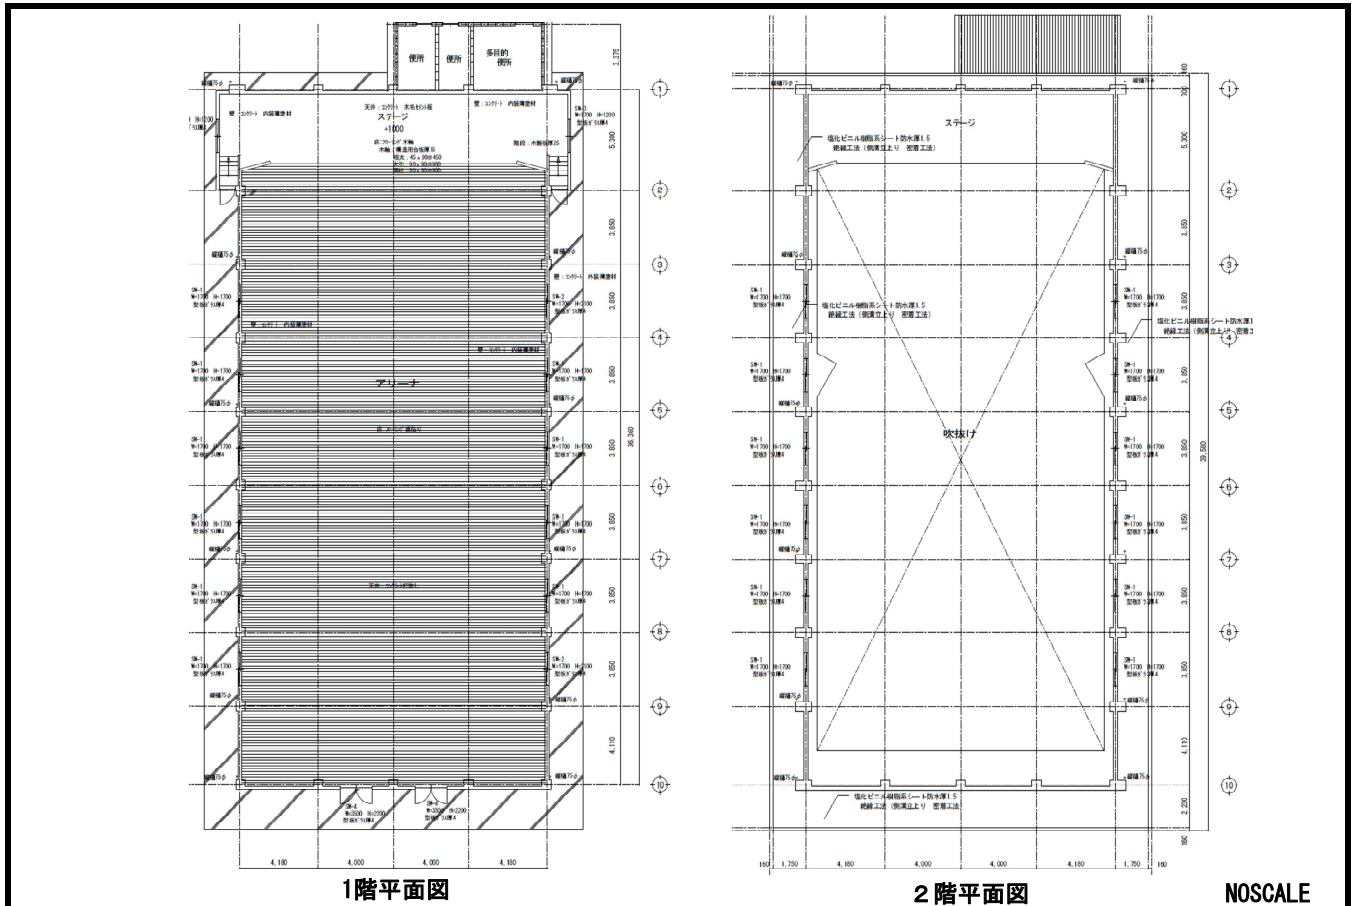

◆劣化状況等

		構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度	
							前回	今回	前回	今回	平準化 未考慮	平準化 考慮
							H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019		
建 築	躯体	RC	60年		62年	103%	c	d	3	3	R6 2024	R6 2024
	屋根	露出防水	15年	H7 1995	24年	160%	d	d	3	3		
	外壁	外装薄塗材	15年	H7 1995	24年	160%	d	d+	3	3		
	内装		30年	未改修	62年	207%	d	d				
設 備	空調											
	給排水衛生		30年	未改修	62年	207%	d	d				
	電気		30年	未改修	62年	207%	d	d				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度

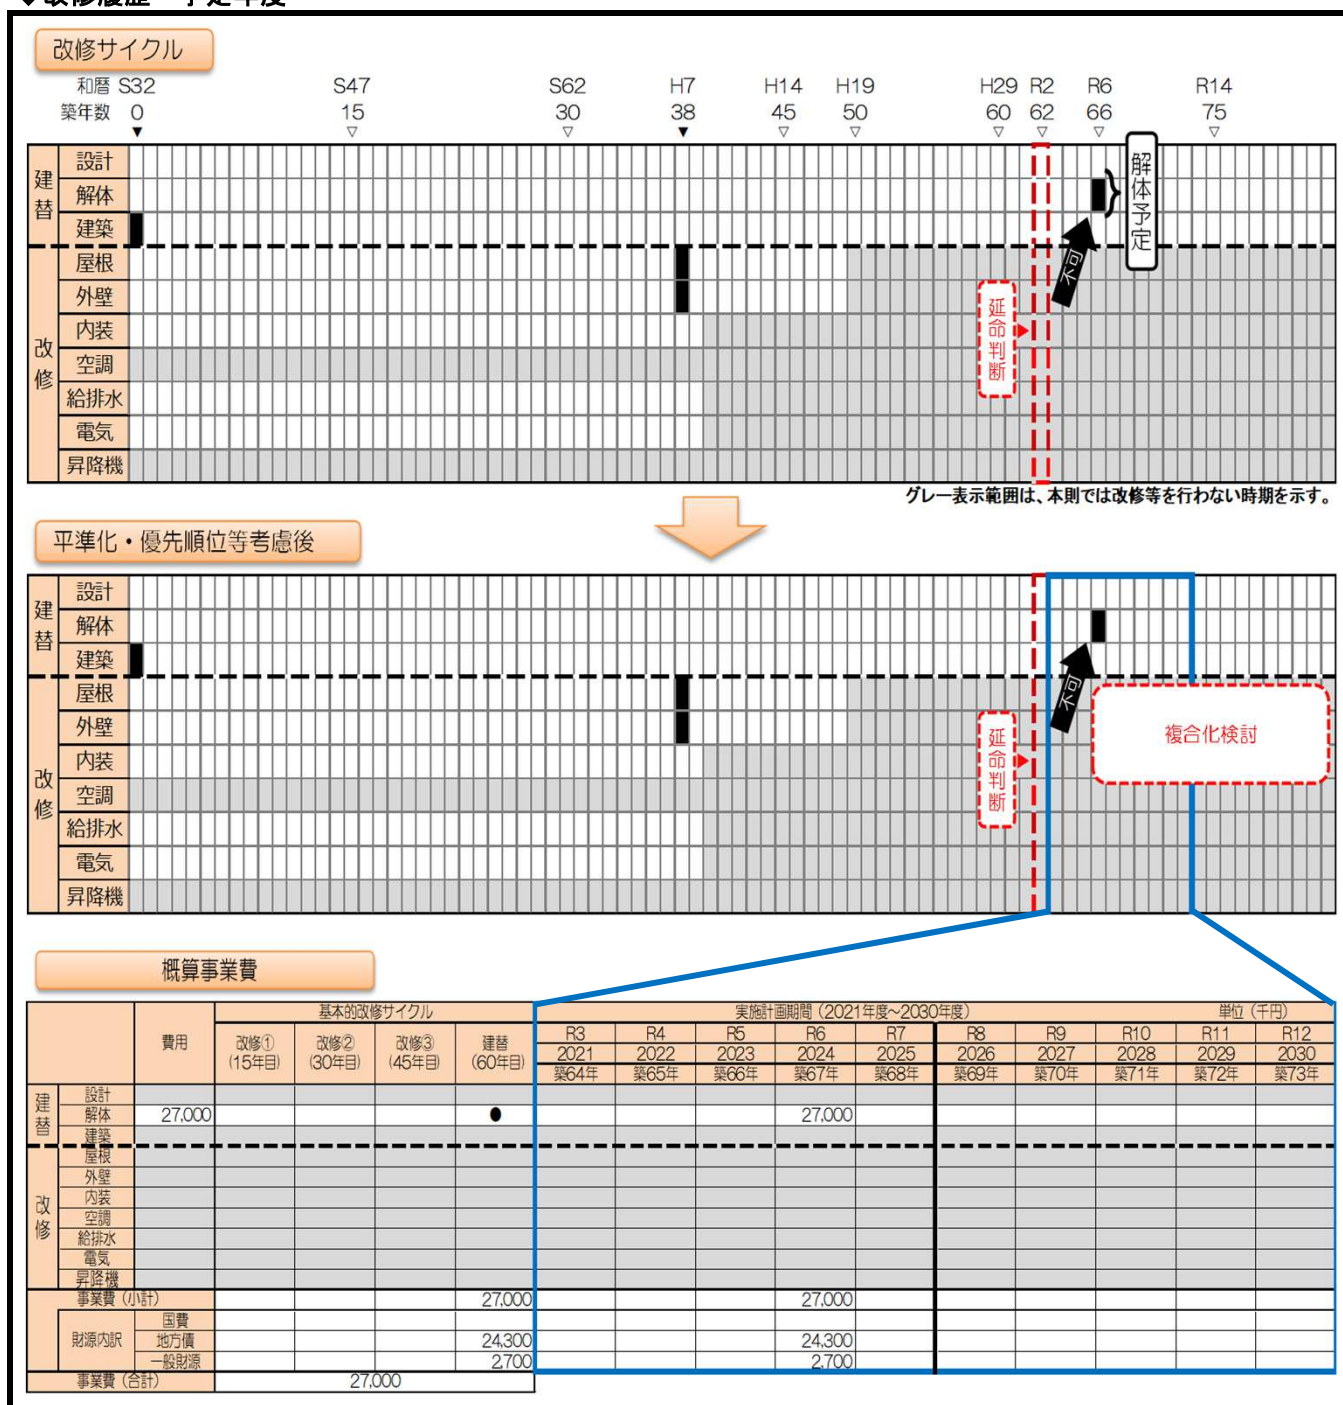

カルテ更新日	2019年度
	2020/2/19

施設カルテ

施設名称	府中南体育場	築年数	32年
建物名称	体育館	改修ステージ	第3ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
036	- 001	社会教育課	スポーツ・レクリエーション系施設 (学校教育系施設)	スポーツ施設 (学校)

() 内は公共施設等総合管理計画上の取扱いを示す。

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S62 1987	RC	地上2階	1,021.56㎡	1,275.55㎡	

◆建物写真




◆位置情報

柳ヶ丘51番25号




◆建物図等

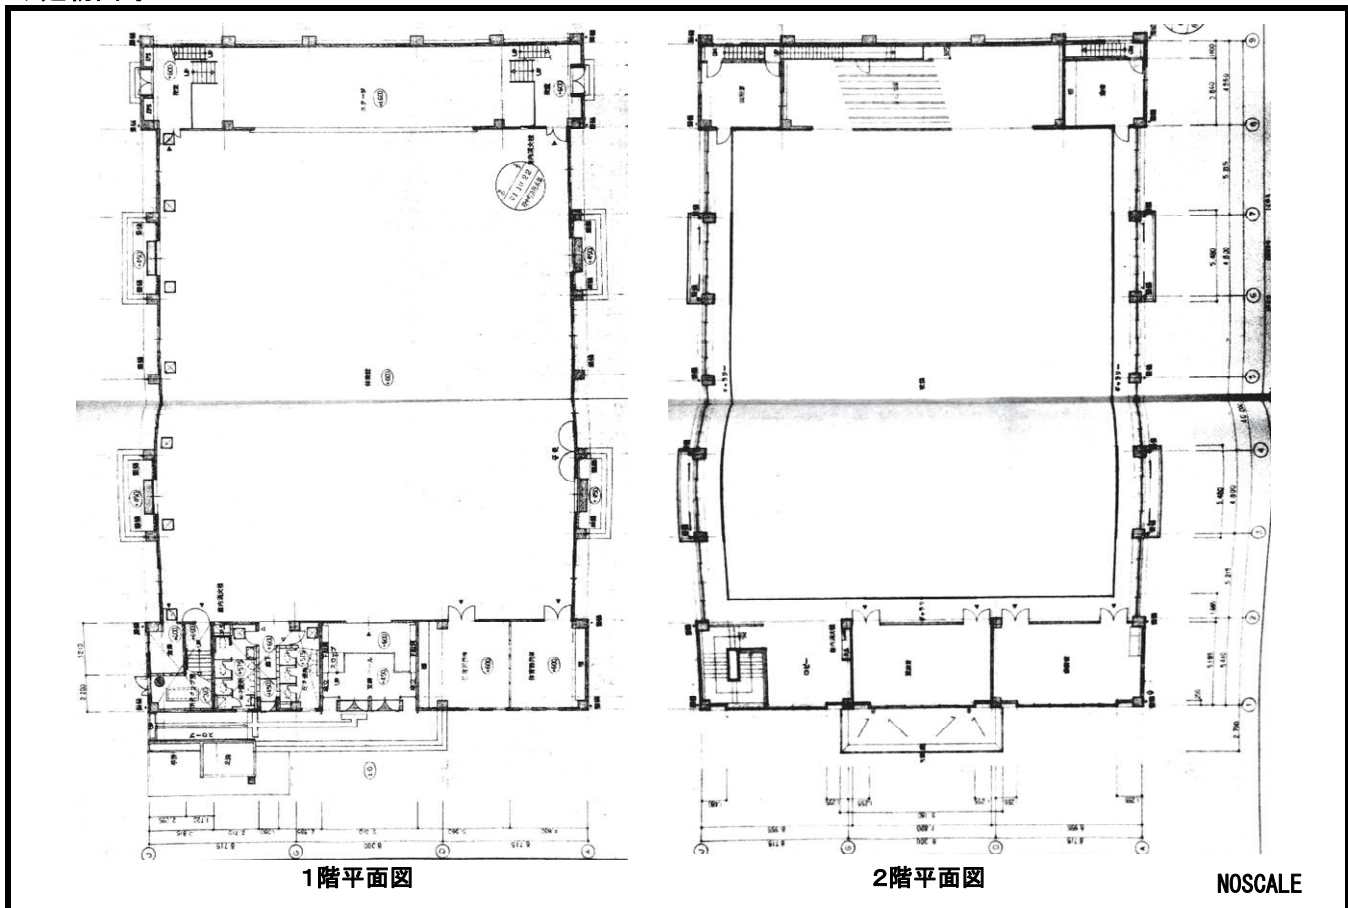

◆劣化状況等

		構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度	
							前回 H27 2015	今回 R1 2019	前回 H27 2015	今回 R1 2019	平準化 未考慮	平準化 考慮
建築	躯体	RC	60年		32年	53%	a	b	1	1	R31 2049	R31 2049
	屋根	鋼板・露出	15年	H22 2010	9年	60%	a	b	1	1	R7 2025	R7 2025
	外壁	複層塗材	15年	未改修	32年	213%	d	d+	3	3	R2 2020	R4 2022
	内装		30年	未改修	32年	107%	c	d			R2 2020	R4 2022
設備	空調											
	給排水衛生		30年	R1 2019	0年	0%	d	a				
	電気		30年	未改修	32年	107%	d	d			R2 2020	R4 2022
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度

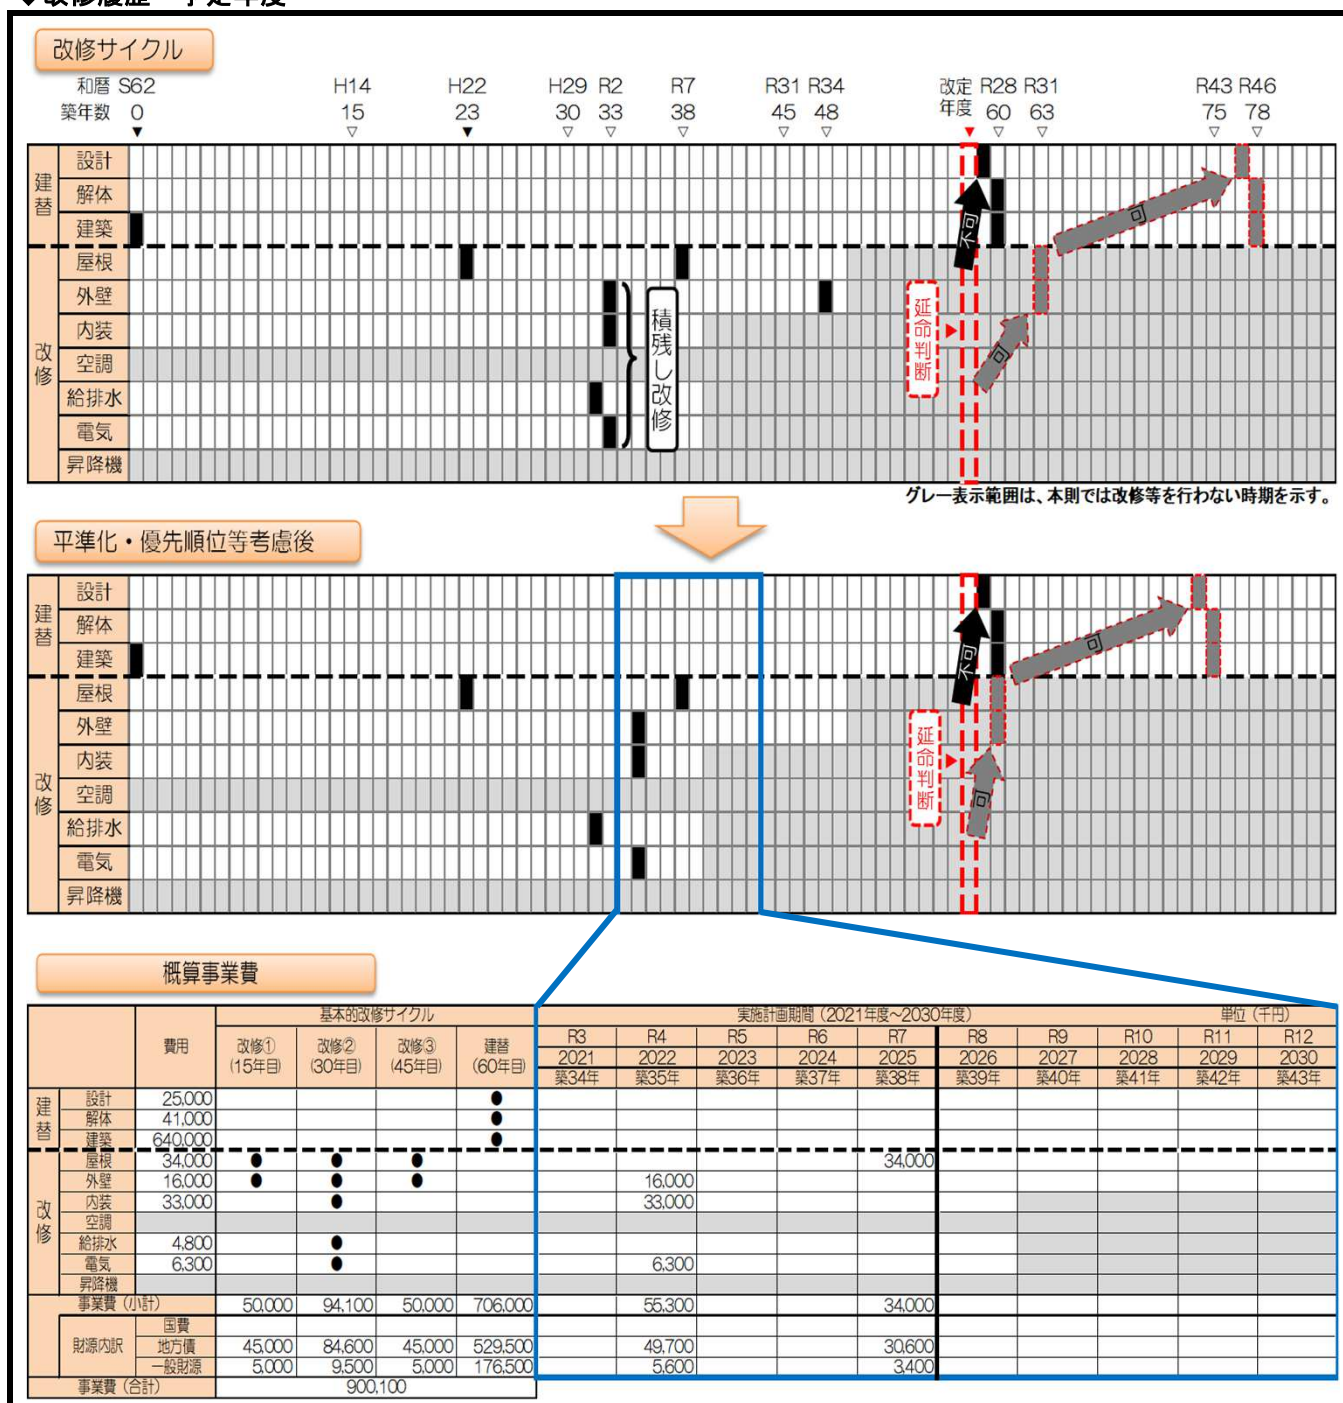

カルテ更新日	2019年度
	2020/2/19

施設カルテ

施設名称	空城山公園	築年数	34年
建物名称	管理棟	改修ステージ	第3ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
037	- 001	社会教育課	公園	公園

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S60 1985	RC	地上2階	146.52㎡	236.80㎡	

◆建物写真




◆位置情報

浜田二丁目16番23号



地理院地図


◆建物図等

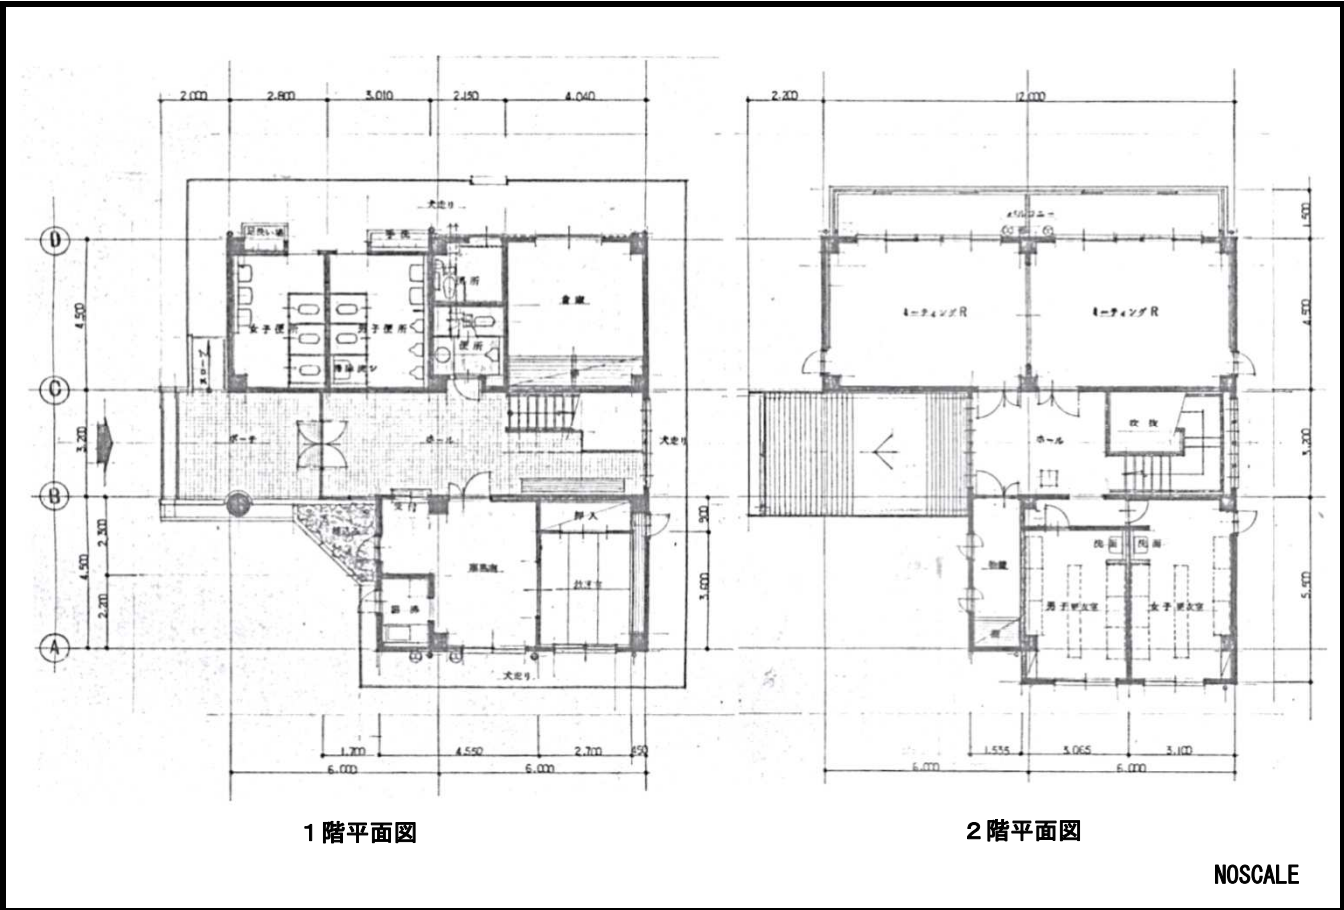

◆劣化状況等

		構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度	
							前回	今回	前回	今回	平準化 未考慮	平準化 考慮
							H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019		
建築	躯体	RC	60年		34年	57%	b	b	1	1	R27 2045	R27 2045
	屋根	露出	15年	未改修	34年	227%	d	d++	3	3	R2 2020	R3 2021
	外壁	複層塗材	15年	未改修	34年	227%	d	d+	3	3	R2 2020	R3 2021
	内装		30年	未改修	34年	113%	d	d			R2 2020	R3 2021
設備	空調		30年	H28 2016	3年	10%	d	a				
	給排水衛生		30年	未改修	34年	113%	d	d			R2 2020	R3 2021
	電気		30年	未改修	34年	113%	d	d			R2 2020	R3 2021
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度

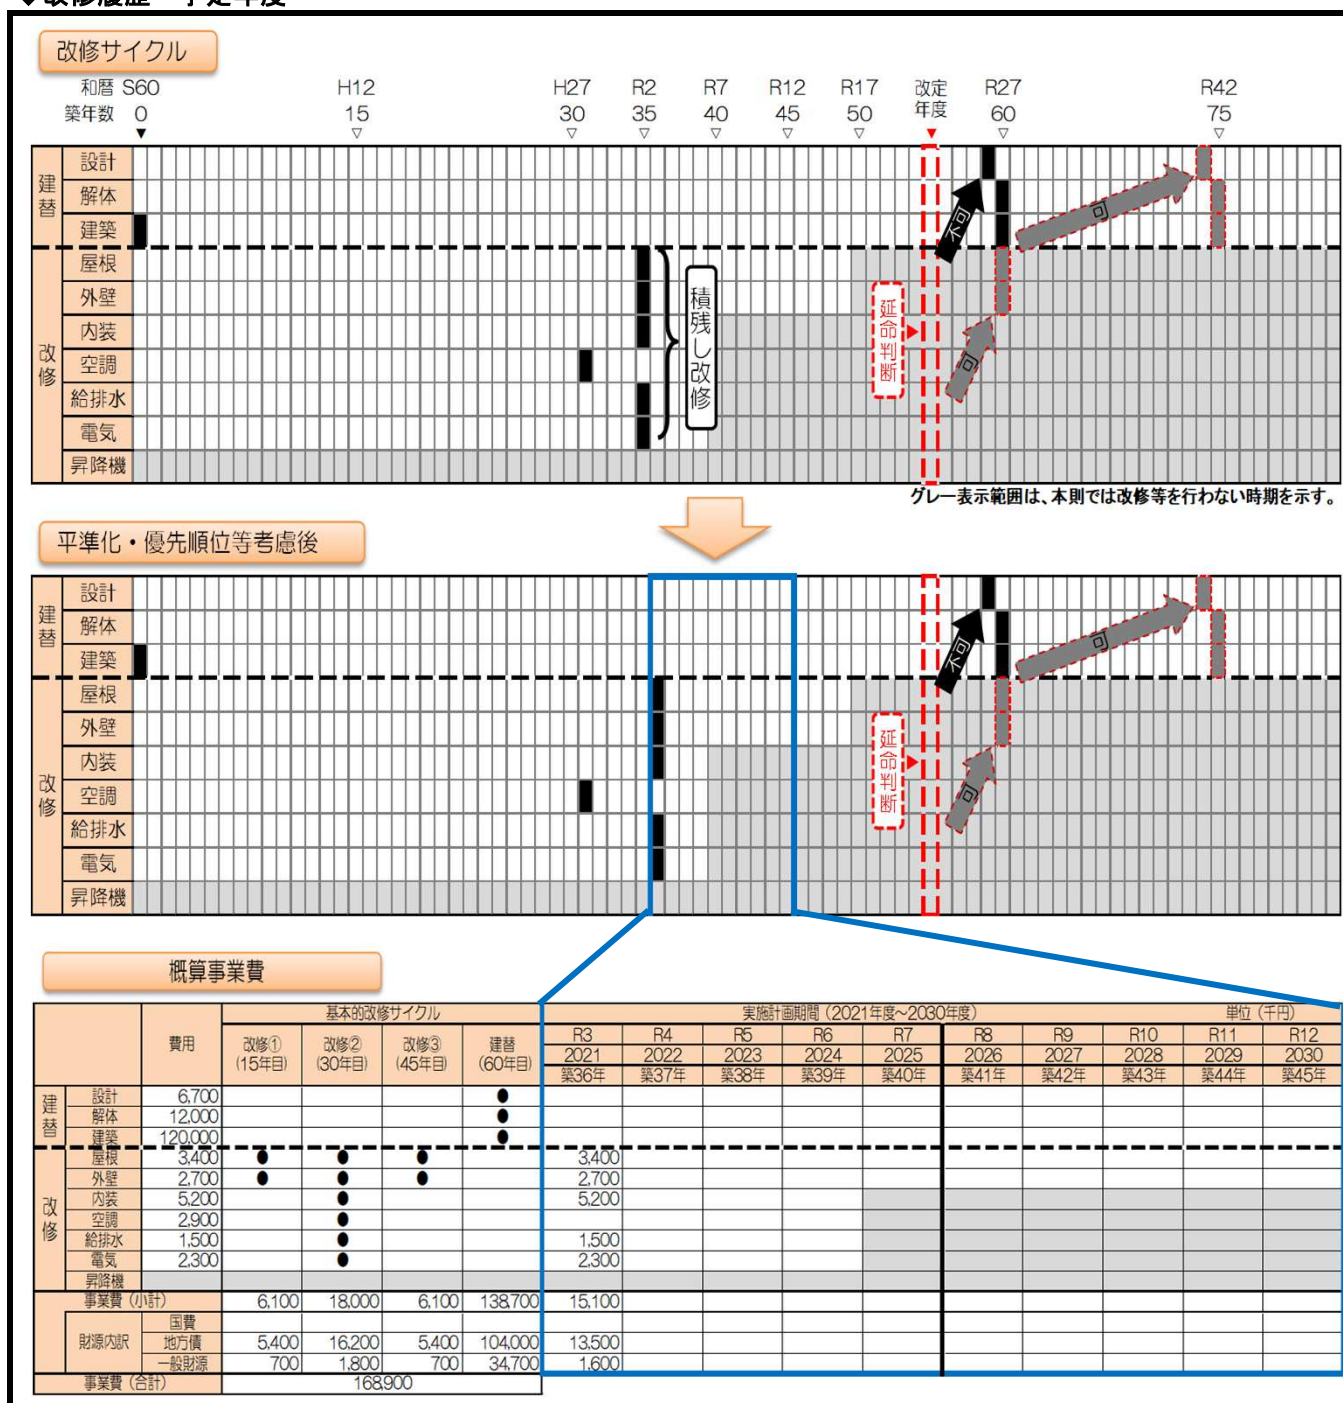

カルテ更新日	2019年度
	2020/2/19

施設カルテ

施設名称	揚倉山健康運動公園	築年数	17年
建物名称	管理棟	改修ステージ	第2ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
038	- 001	社会教育課	公園	公園

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
H14 2002	RC	地上1階		280.32㎡	

◆建物写真




◆位置情報

山田五丁目5番1号




◆建物図等

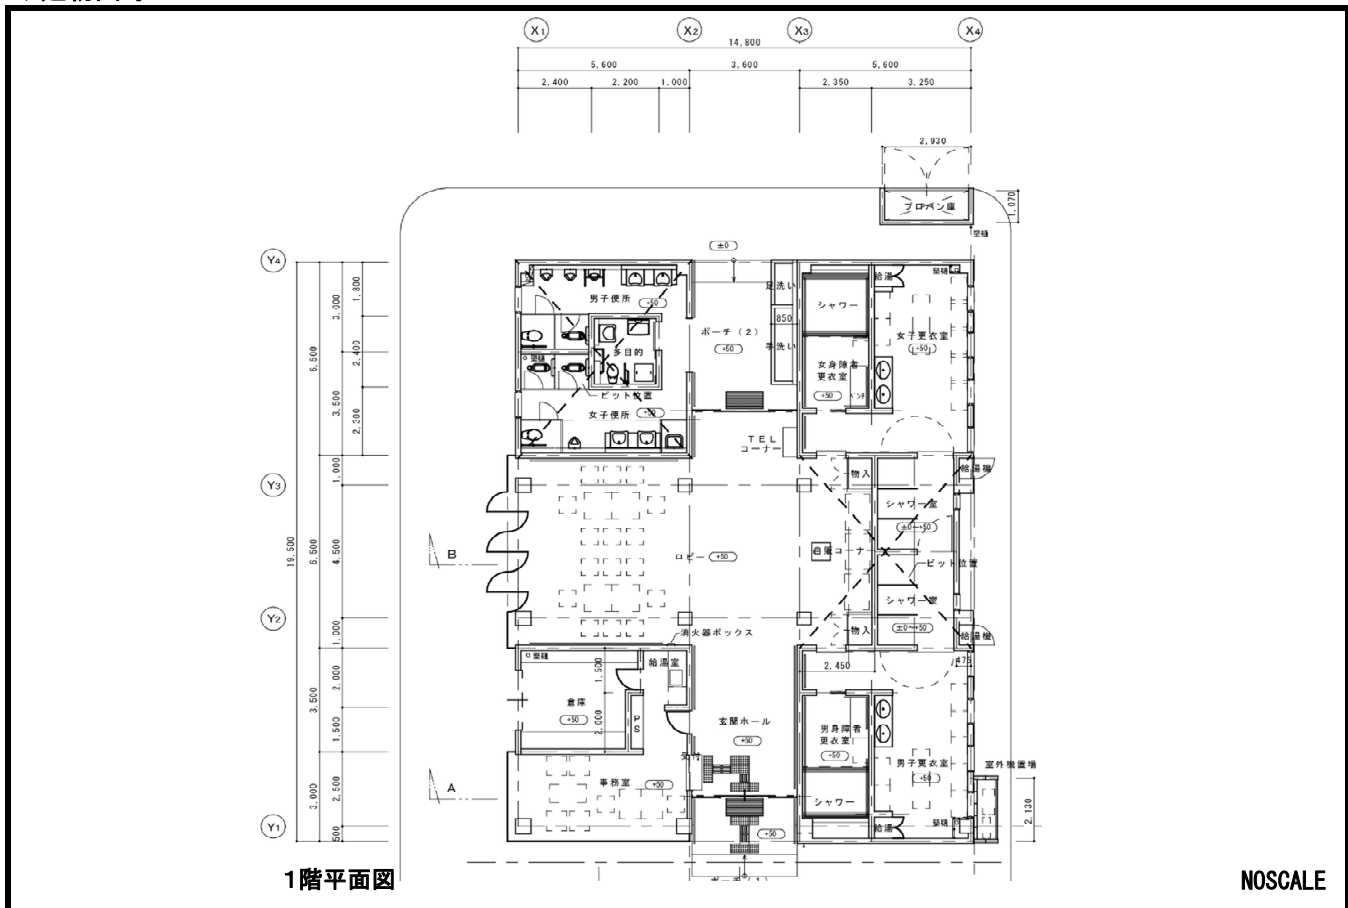

◆劣化状況等

		構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度	
							前回	今回	前回	今回	平準化 未考慮	平準化 考慮
							H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019		
建築	躯体	RC	60年		17年	28%	a	a	1	1	R44 2062	R44 2062
	屋根	露出	15年	H29 2017	2年	13%	c	a	1	1	R14 2032	R14 2032
	外壁	複層塗材	15年	H29 2017	2年	13%	c	a	1	1	R14 2032	R14 2032
	内装		30年	未改修	17年	57%	a	b			R14 2032	R14 2032
設備	空調		30年	R1 2019	0年	0%	a	a				
	給排水衛生		30年	未改修	17年	57%	a	b			R14 2032	R14 2032
	電気		30年	未改修	17年	57%	a	b			R14 2032	R14 2032
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度

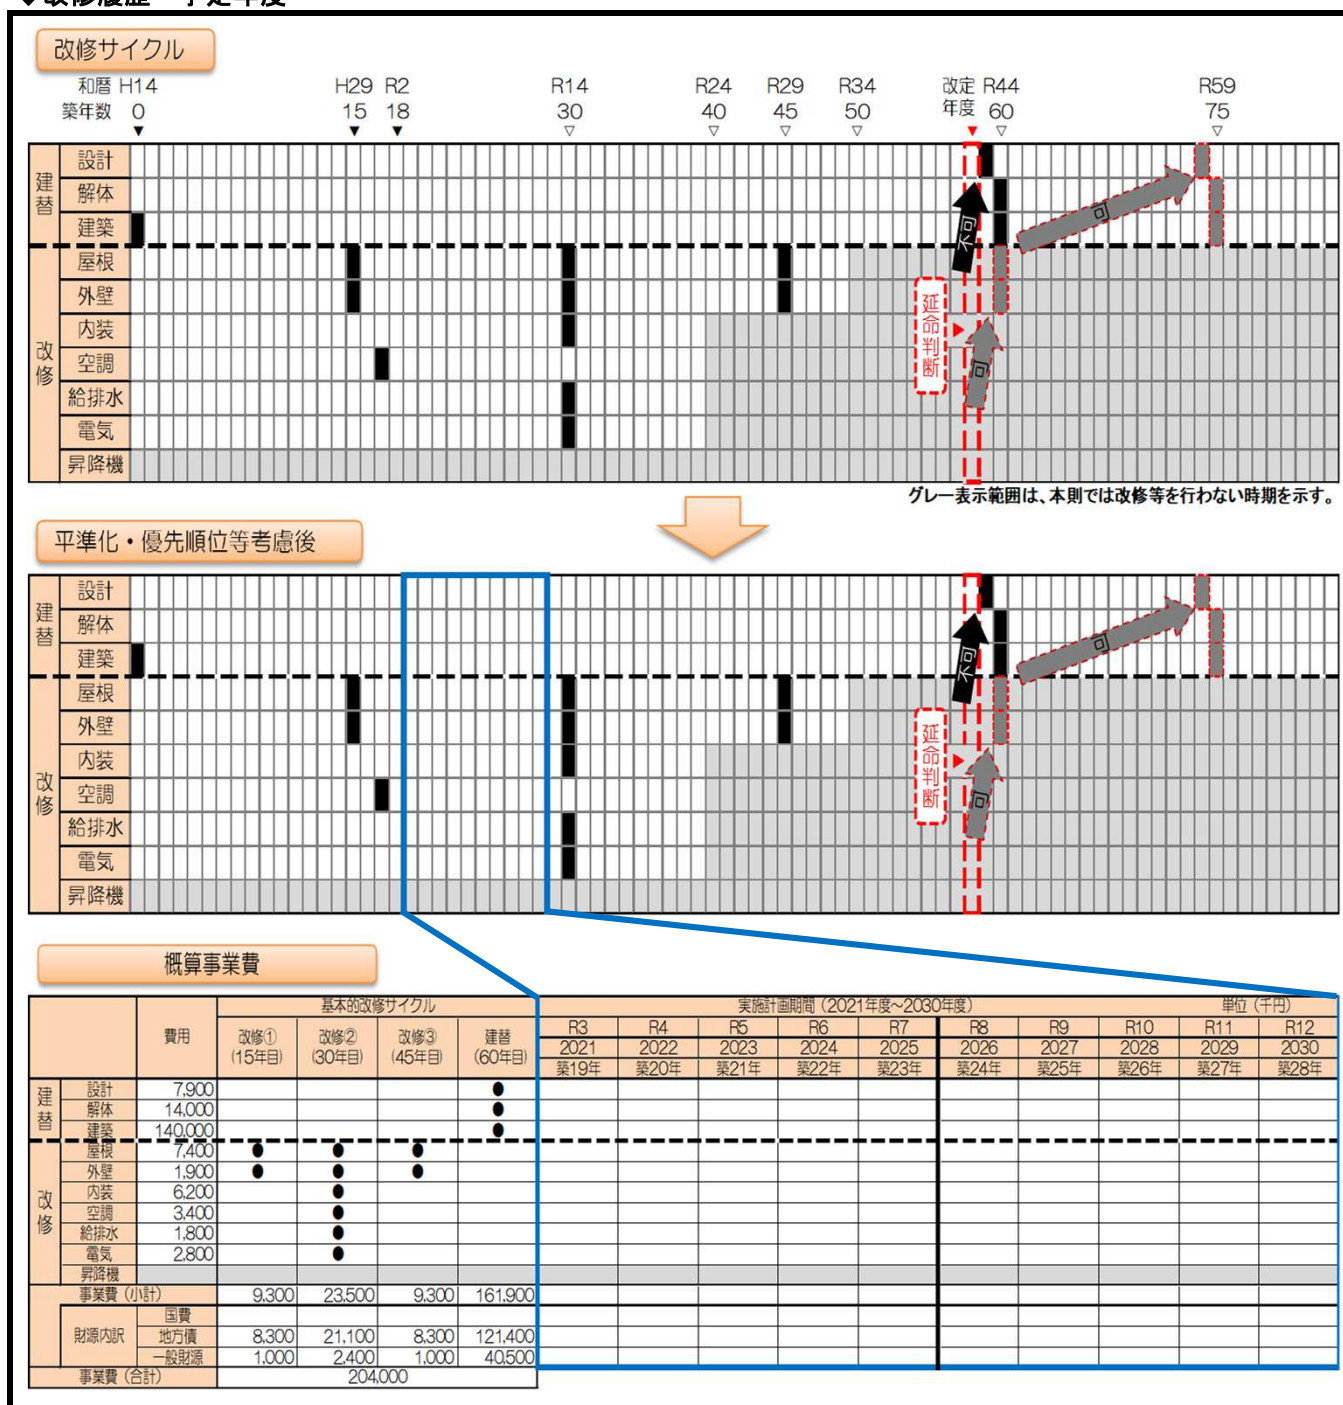

カルテ更新日	2019年度
	2020/3/2

施設カルテ

施設名称	府中町消防団第2分団詰所	築年数	61年
建物名称	消防団第2分団詰所・車庫	改修ステージ	終了（超過1年）

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
039	- 001	消防本部	行政系施設	消防施設

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S33 1958	RC	地上2階	102.56㎡	225.76㎡	R2年度移転新築、R4年度解体予定 (移転分は新コード、新カルテとする。)

◆建物写真




◆位置情報

本町二丁目14番8号




◆建物図等

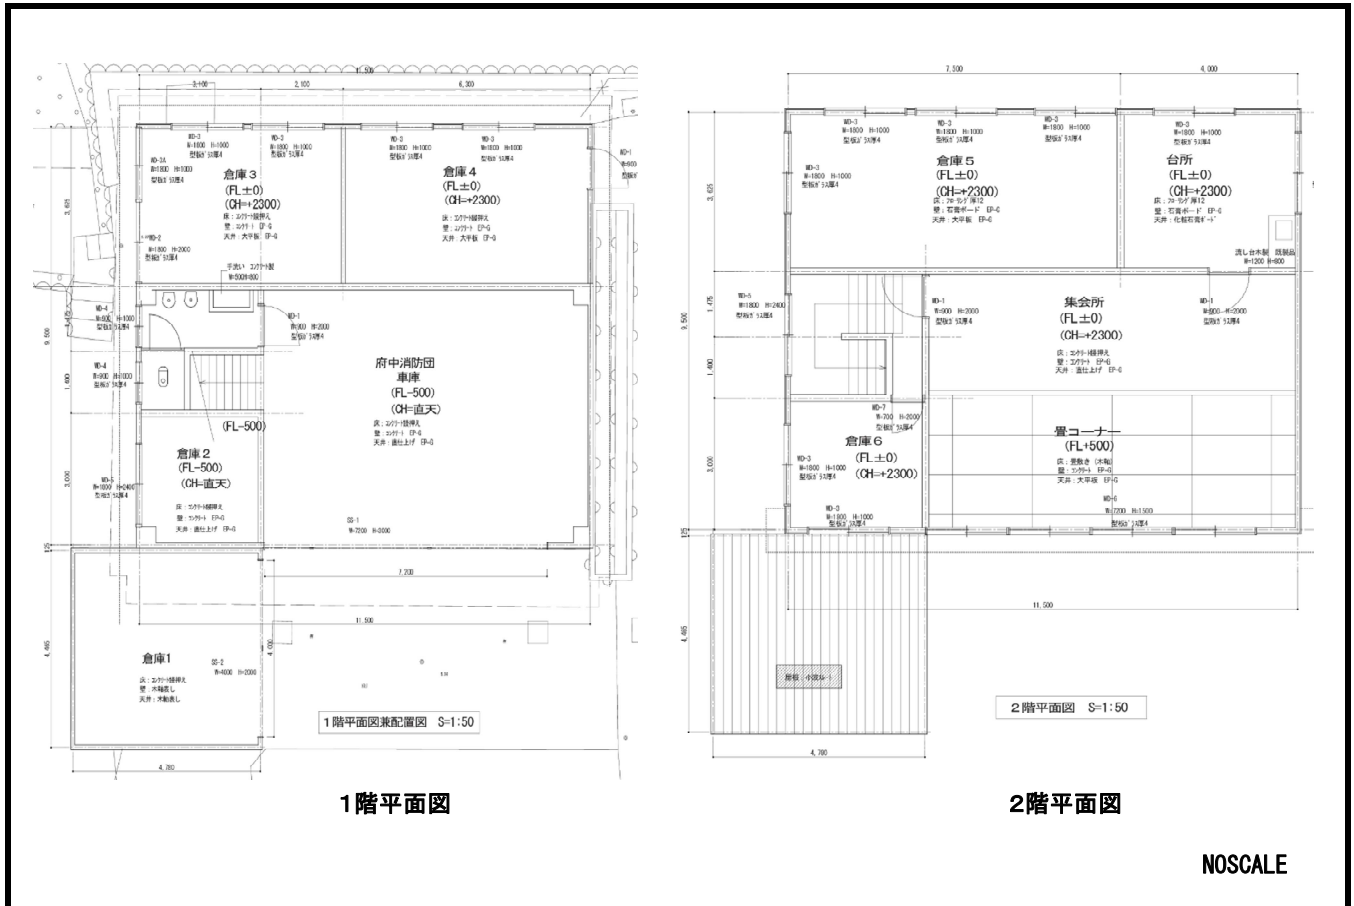

◆劣化状況等

		構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度	
							前回	今回	前回	今回	平準化 未考慮	平準化 考慮
							H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019		
建 築	躯体	RC	60年		61年	102%	c	d	2	3	R5 2023	R5 2023
	屋根	その他	15年	未改修	61年	407%	d++	d++	3	3		
	外壁	外装薄塗材	15年	未改修	61年	407%	d++	d++	3	3		
	内装		30年	未改修	61年	203%	d	d				
設 備	空調		30年	未改修	61年	203%	d	d				
	給排水衛生		30年	未改修	61年	203%	d	d				
	電気		30年	未改修	61年	203%	d	d				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度

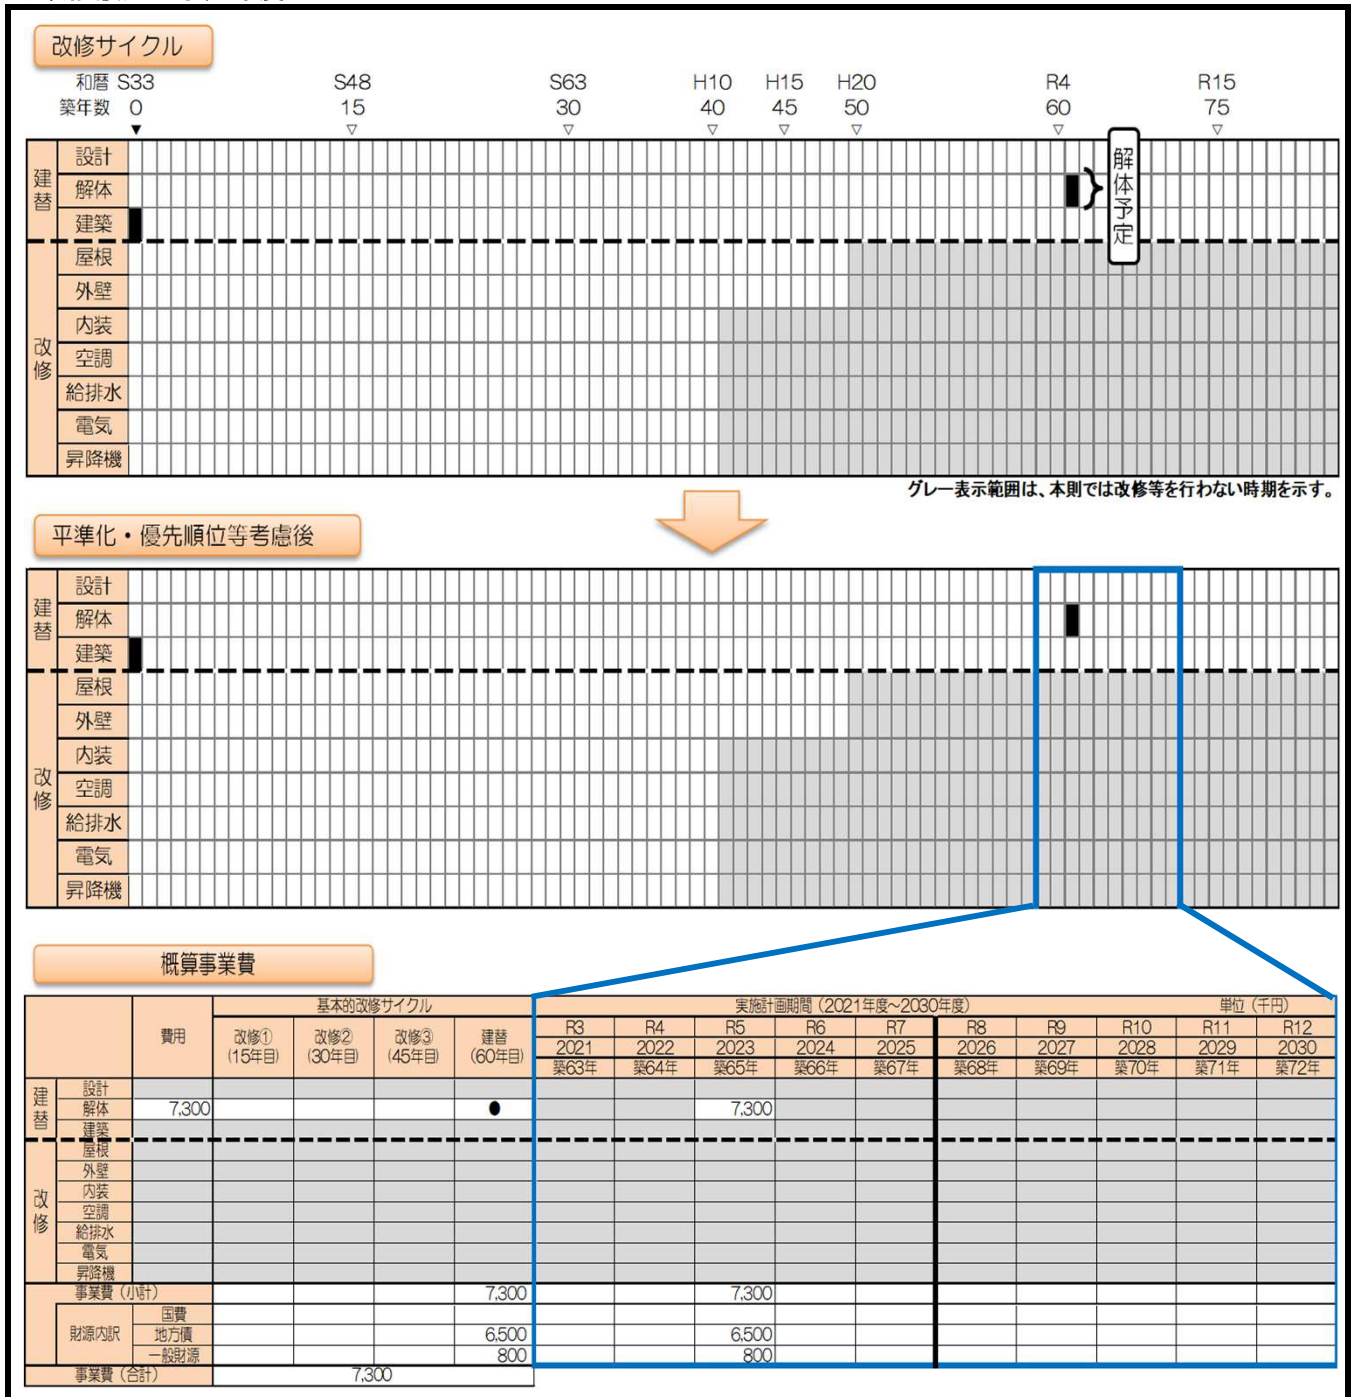

カルテ更新日	2019年度
	2020/3/26

施設カルテ

施設名称	府中町消防団第2分団詰所	築年数	-1年
建物名称	消防団第2分団詰所・車庫	改修ステージ	第1ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
039	- 002	消防本部	行政系施設	消防施設

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
R2 2020	RC	地上2階	126.00㎡	126.00㎡	


◆建物写真



◆位置情報




◆建物図等

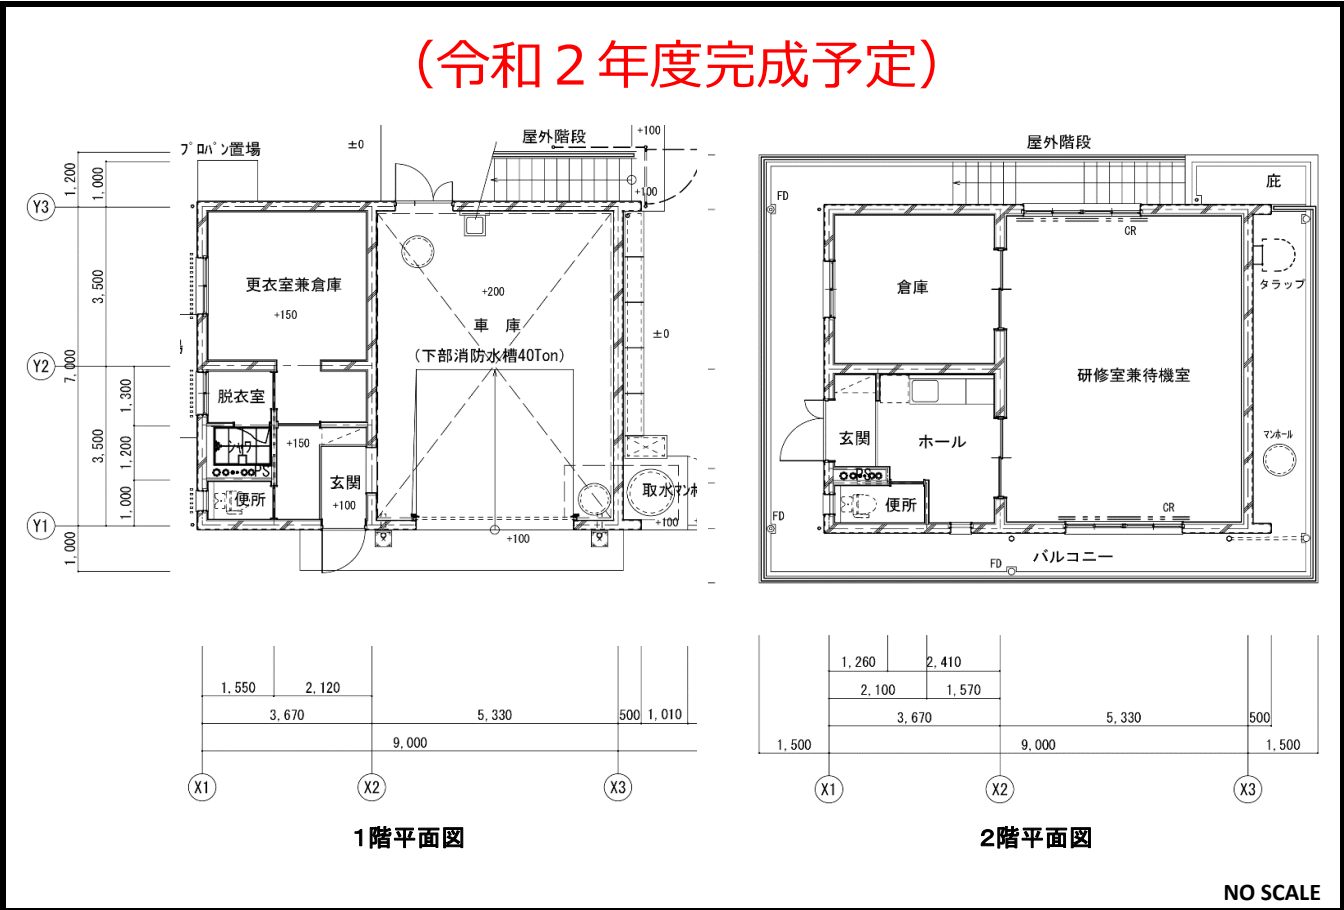

◆劣化状況等

		構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度	
							前回 H27 2015	今回 R1 2019	前回 H27 2015	今回 R1 2019	平準化 未考慮	平準化 考慮
建築	躯体	RC	60年		-1年	-2%		a		1	R2 2020	R62 2080
	屋根	露出防水	15年	未改修	-1年	-7%		a		1	R17 2035	R17 2035
	外壁	複層塗材	15年	未改修	-1年	-7%		a		1	R17 2035	R17 2035
	内装		30年	未改修	-1年	-3%		a			R32 2050	R32 2050
設備	空調		30年	未改修	-1年	-3%		a			R32 2050	R32 2050
	給排水衛生		30年	未改修	-1年	-3%		a			R32 2050	R32 2050
	電気		30年	未改修	-1年	-3%		a			R32 2050	R32 2050
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度

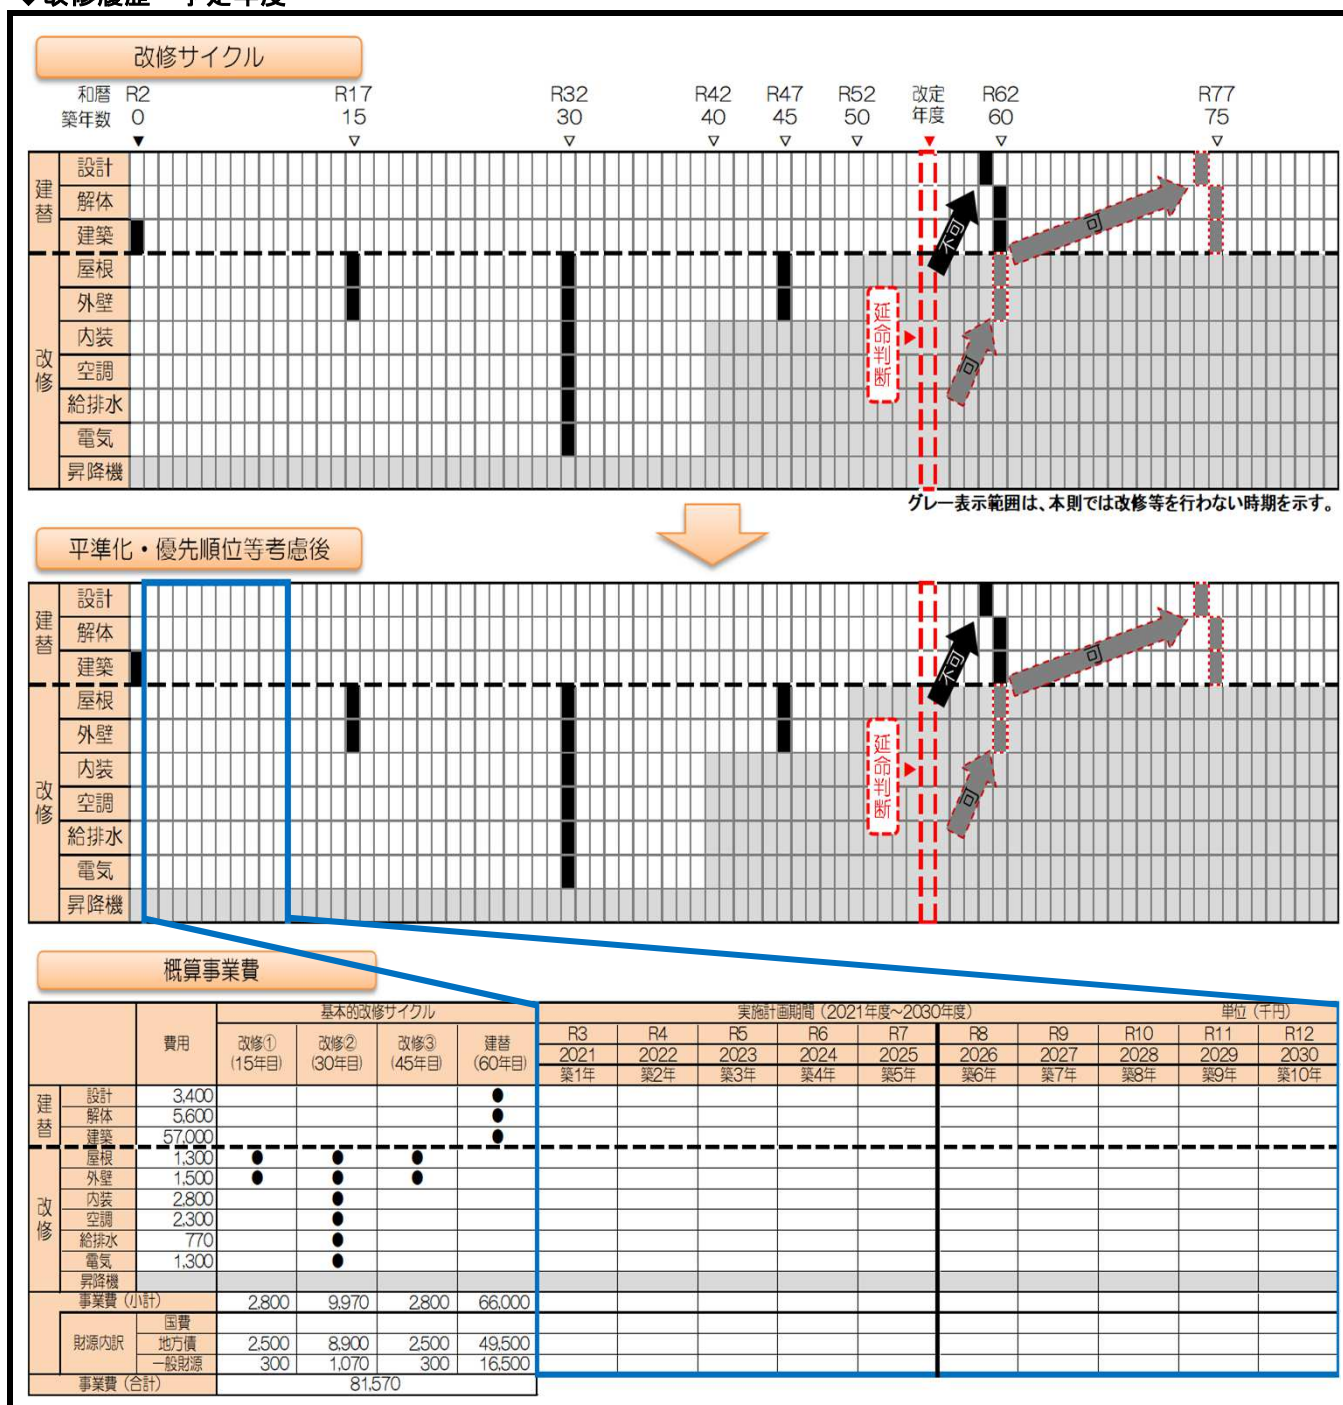

施設カルテ

施設名称	府中町消防団第3分団詰所	築年数	3年
建物名称	消防団第3分団詰所・車庫	改修ステージ	第1ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
040	- 001	消防本部	行政系施設	消防施設

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
H28 2016	S	地上2階	66.61㎡	126.00㎡	

◆建物写真




◆位置情報


鹿籠二丁目17番17号



◆建物図等

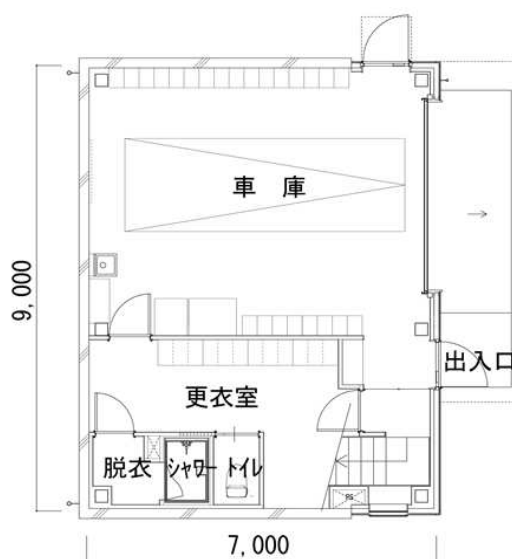

1階平面図

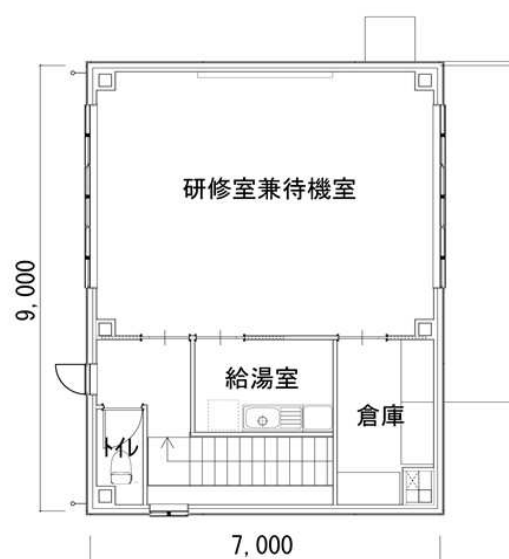


2階平面図

NOSCALE

◆劣化状況等

		構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度	
							前回	今回	前回	今回	平準化 未考慮	平準化 考慮
							H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019		
建 築	躯体	S	60年		3年	5%		a		1	R58 2076	R58 2076
	屋根	鋼板	15年	未改修	3年	20%		a		1	R13 2031	R13 2031
	外壁	その他	15年	未改修	3年	20%		a		1	R13 2031	R13 2031
	内装		30年	未改修	3年	10%		a			R28 2046	R28 2046
設 備	空調		30年	未改修	3年	10%		a			R28 2046	R28 2046
	給排水衛生		30年	未改修	3年	10%		a			R28 2046	R28 2046
	電気		30年	未改修	3年	10%		a			R28 2046	R28 2046
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度

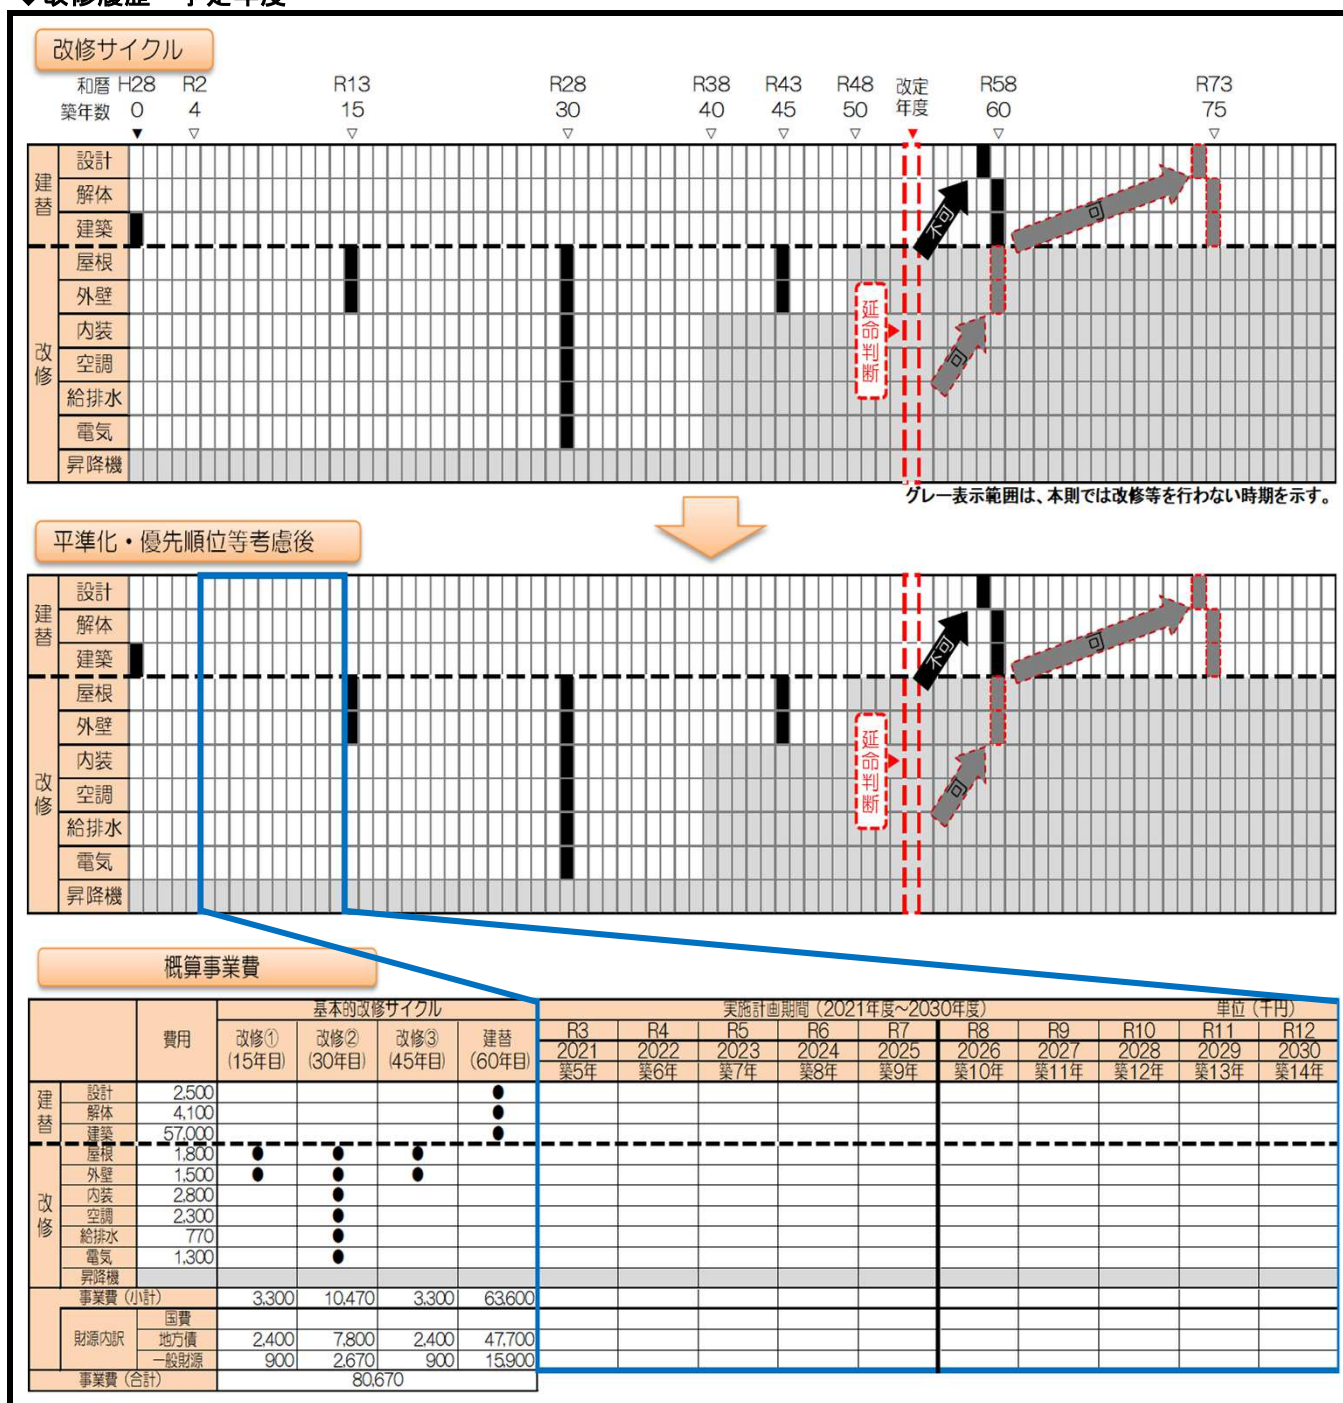

カルテ更新日

2019年度

2020/2/20

施設カルテ

施設名称	府中町消防本部及び消防署	築年数	44年
建物名称	消防庁舎	改修ステージ	第3ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
041	- 001	消防本部	行政系施設	消防施設

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
S50 1975	RC	地上3階	513.77㎡	976.44㎡	H17年度耐震改修工事実施

◆建物写真



◆位置情報

大通三丁目5番9号




◆建物図等



◆劣化状況等

		構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度	
							前回	今回	前回	今回	平準化 未考慮	平準化 考慮
							H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019		
建築	躯体	RC	60年		44年	73%	b	b	1	1	R17 2035	R17 2035
	屋根	露出	15年	H9 1997	22年	147%	d+	d+	3	3	R2 2020	
	外壁	複層塗材	15年	H17 2005	14年	93%	b	c	2	2	R2 2020	R3 2021
	内装		30年	未改修	44年	147%	d+	d				
設備	空調		30年	H9 1997	22年	73%	b	b				
	給排水衛生		30年	未改修	44年	147%	d+	d				
	電気		30年	未改修	44年	147%	d+	d				
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度

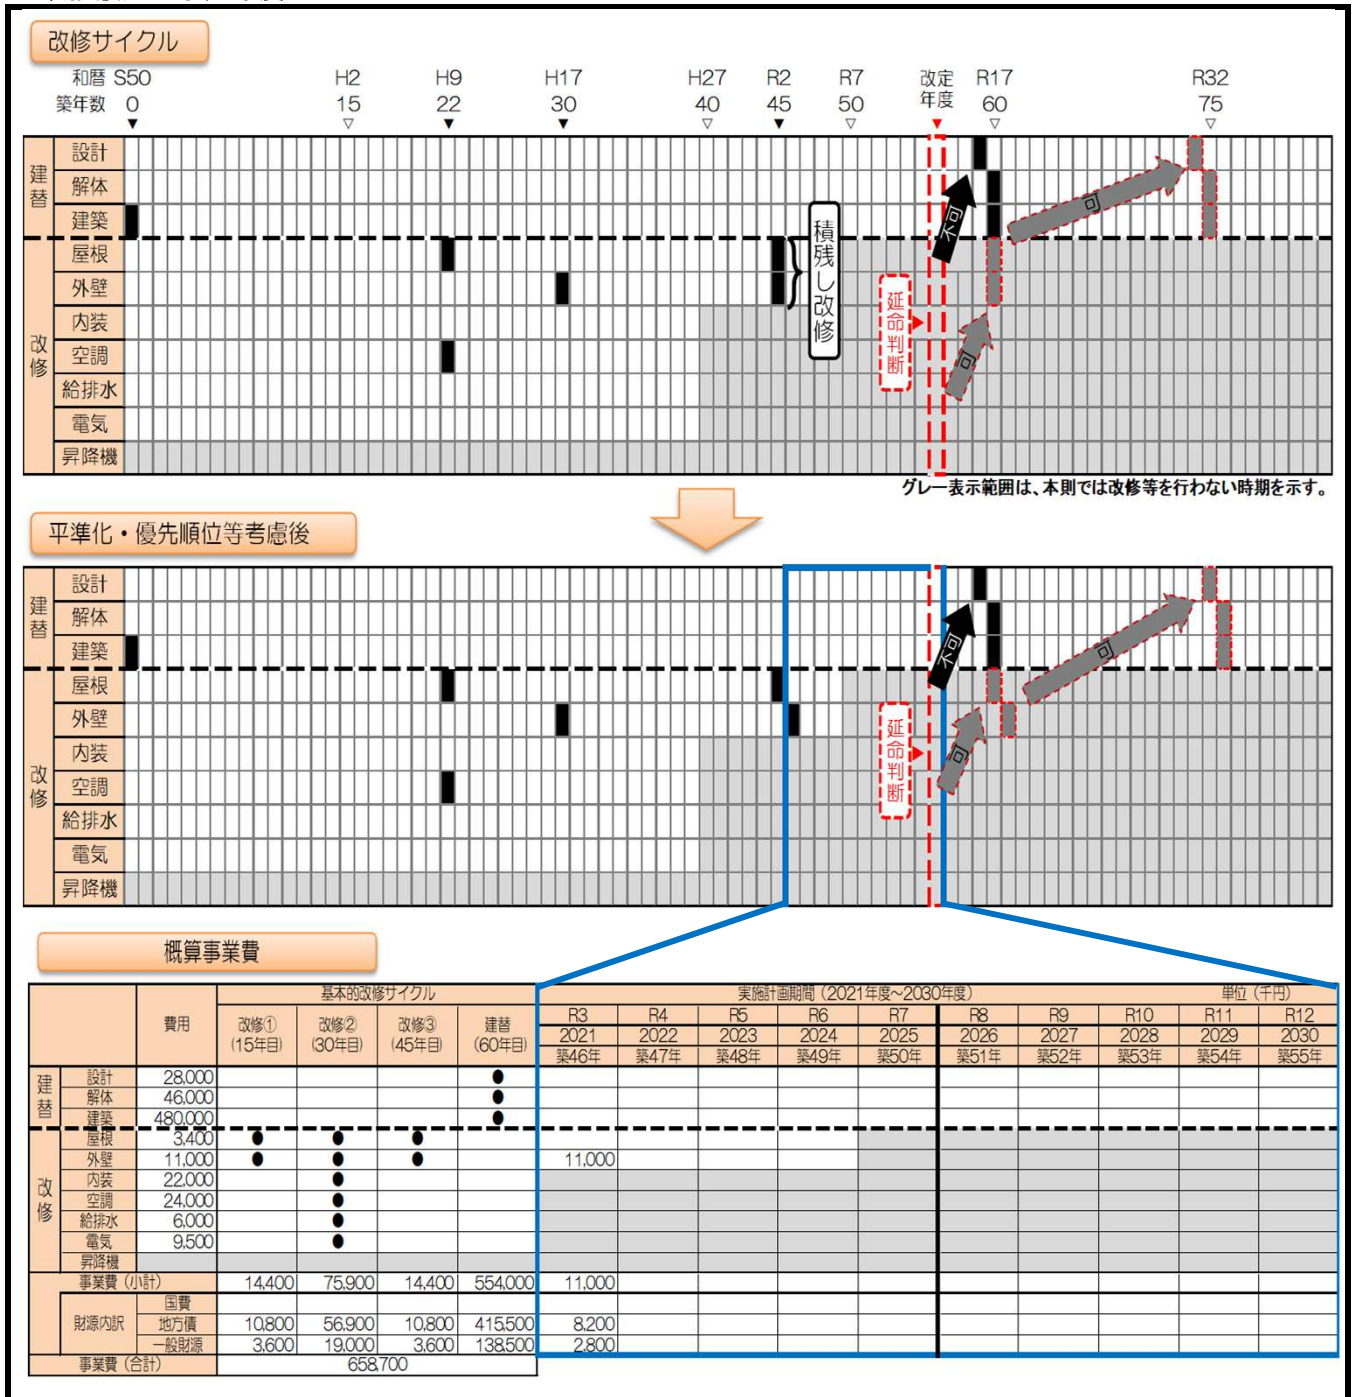

カルテ更新日	2019年度
	2020/2/20

施設カルテ

施設名称	防災倉庫及び倉庫	築年数	6年
建物名称	防災倉庫	改修ステージ	第1ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
042	- 001	危機管理課	行政系施設	その他行政系施設

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
H25 2013	LS	地上1階	90.82㎡	88.90㎡	

◆建物写真




◆位置情報

本町二丁目13番



◆建物図等

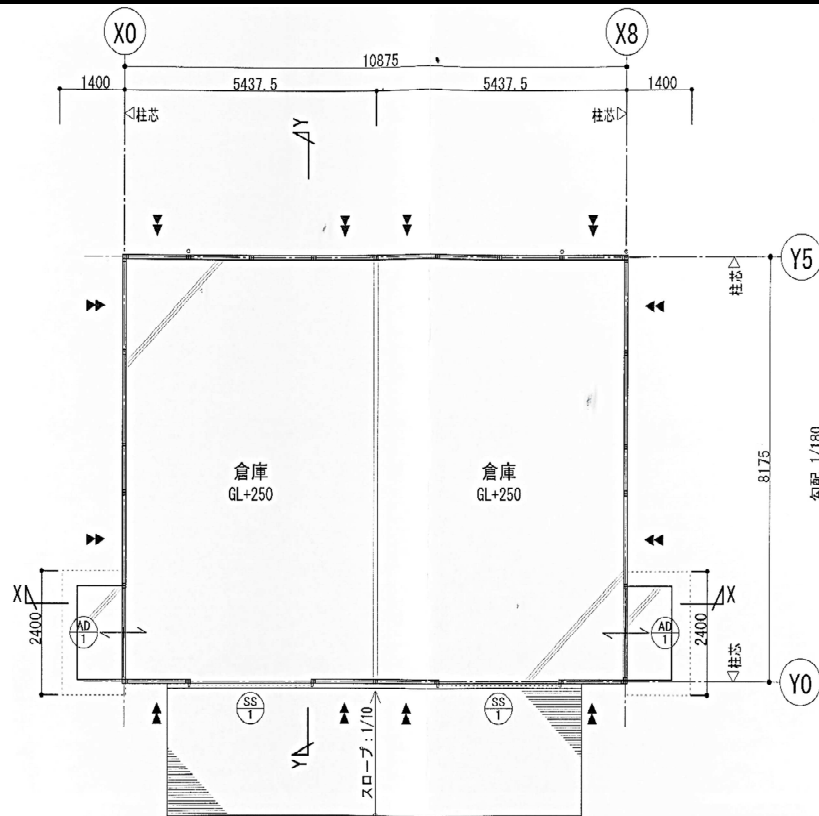


平面図

NOSCALE

◆劣化状況等

		構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度	
							前回	今回	前回	今回	平準化 未考慮	平準化 考慮
							H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019		
建築	躯体	LS	40年		6年	15%	a	a	1	1	R35 2053	R35 2053
	屋根	鋼板	15年	未改修	6年	40%	a	a	1	1	R5 2023	R8 2026
	外壁	鋼板	15年	未改修	6年	40%	a	a	1	1	R5 2023	R8 2026
	内装											
設備	空調											
	給排水衛生											
	電気											
	昇降機											

◆改修履歴・予定年度

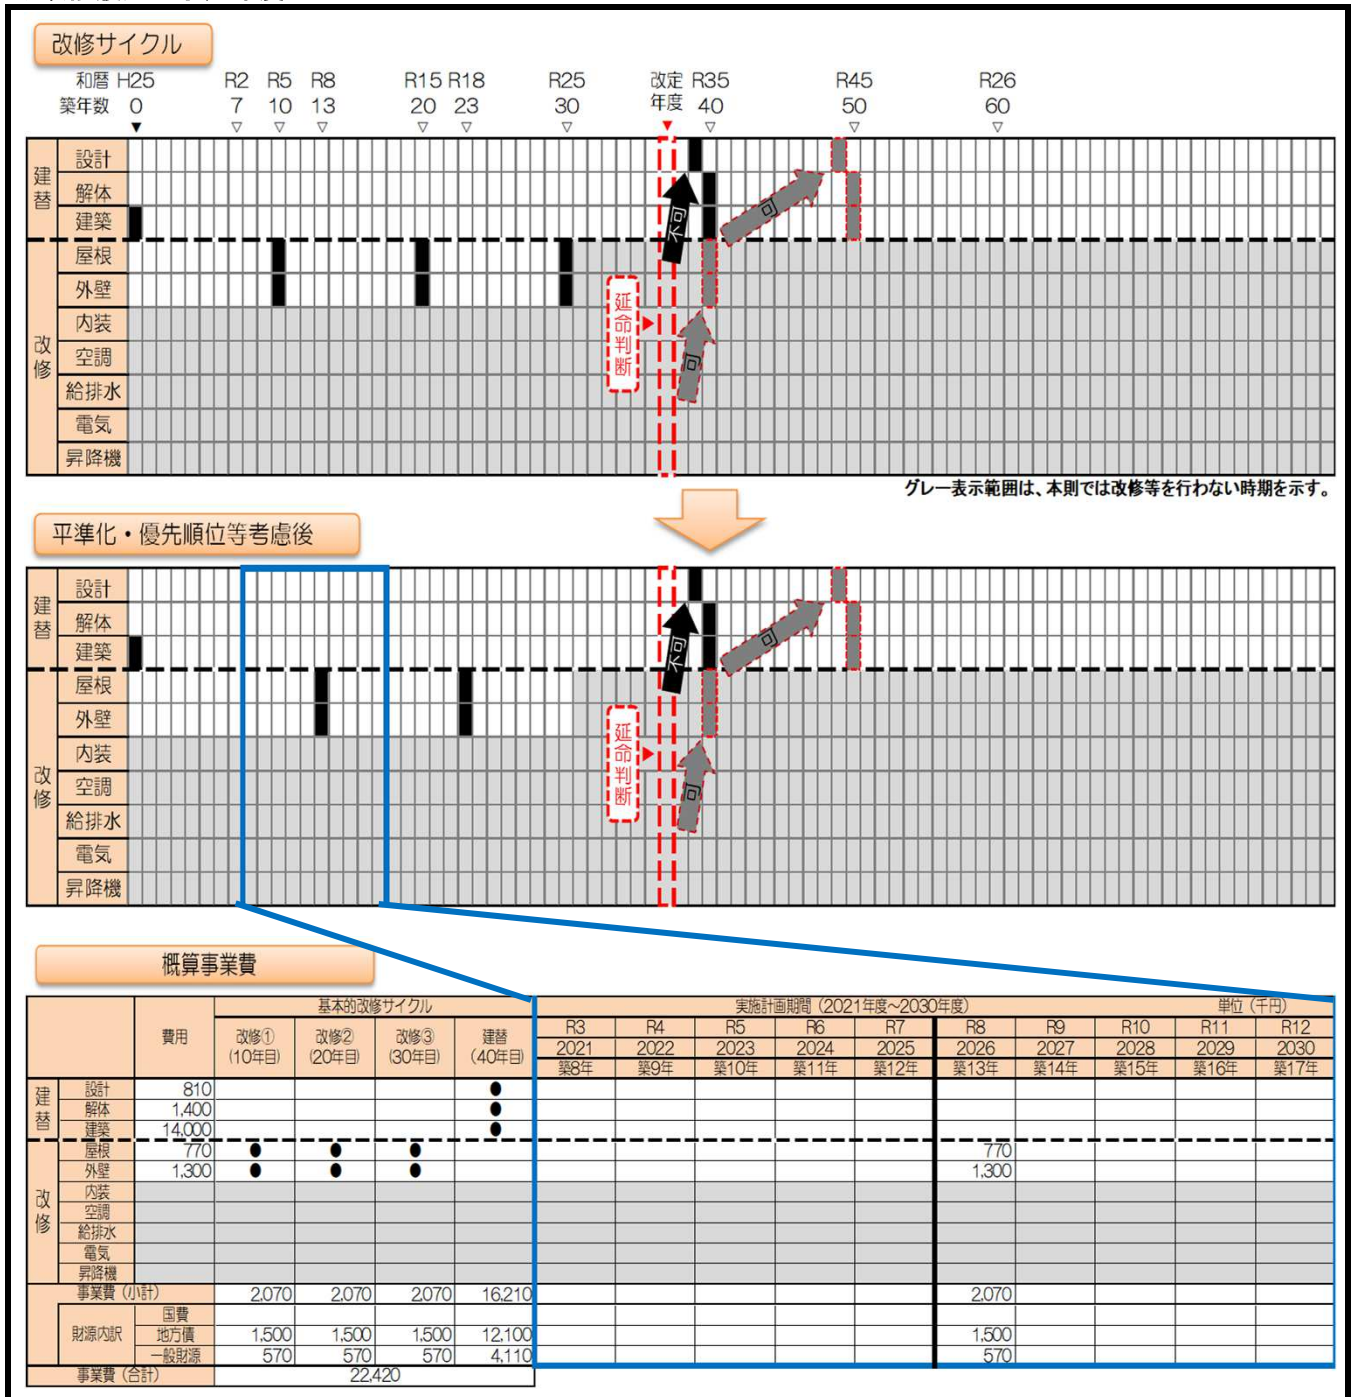

カルテ更新日

2019年度

2020/2/20

施設カルテ

施設名称	府中北交流センター	築年数	3年
建物名称	本町住宅・北部総合福祉施設	改修ステージ	第1ステージ

◆施設情報

コード		所管課	施設類型	
施設	建物		大分類	中分類
043	- 001	建築課	住民文化系施設	集会施設

◆建物情報

建設年度	構造	階数	建築面積	延べ面積	備考
H28 2016	RC	地上5階	707.31㎡	2,389.84㎡	

◆建物写真




◆位置情報

本町五丁目3番8号




◆建物図等


4・5階平面

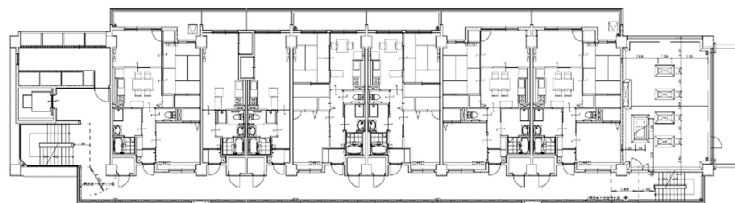


3階平面図

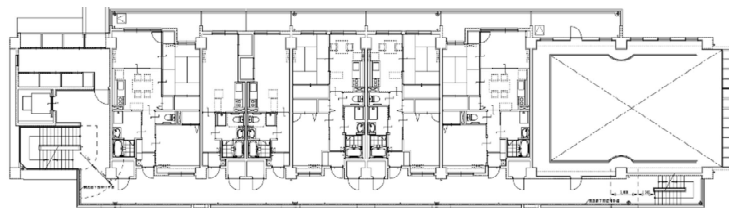

2階平面図

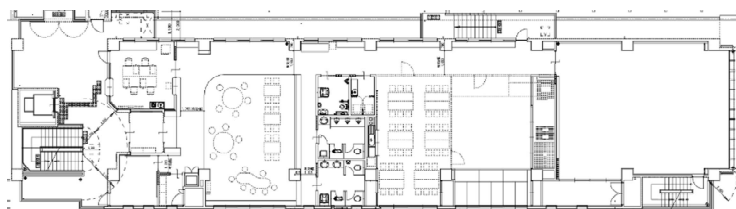

1階平面図

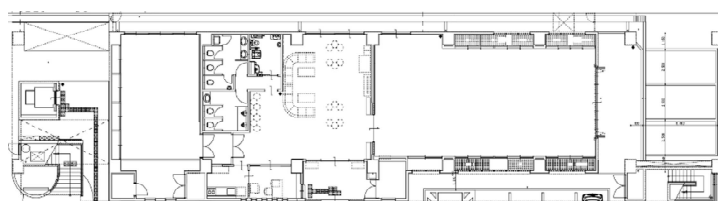

NOSCALE

◆劣化状況等

		構造 仕上	耐用 年数 (a)	直近 改修年度	経過 年数 (b)	耐用 年数比 (b/a)	劣化度評価		危険度評価		次回予定年度	
							前回	今回	前回	今回	平準化 未考慮	平準化 考慮
							H27 2015	R1 2019	H27 2015	R1 2019		
建築	躯体	RC	60年		3年	5%	a	a	1	1	R58 2076	R58 2076
	屋根	露出防水 ・瓦	15年	未改修	3年	20%	a	a	1	1	R13 2031	R13 2031
	外壁	複層塗材 ・タイル	15年	未改修	3年	20%	a	a	1	1	R13 2031	R13 2031
	内装		30年	未改修	3年	10%		a			R28 2046	R28 2046
設備	空調		30年	未改修	3年	10%		a			R28 2046	R28 2046
	給排水衛生		30年	未改修	3年	10%		a			R28 2046	R28 2046
	電気		30年	未改修	3年	10%		a			R28 2046	R28 2046
	昇降機		30年	未改修	3年	10%		a			R28 2046	R28 2046

◆改修履歴・予定年度

